

少数台数のリコール届出の公表について（平成21年12月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成21年12月は11件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：極東開発工業株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月 3日	2435	車名：日野 型式：BDG-XZU304X 他 通称名：日野デュトロ 他	20	平成21年 7月30日～ 平成21年 8月25日
不具合の部位等	塵芥車の車両後部に備えている尾灯兼用の制動灯において、ソケットの端子部が間違っ取り付けられたものがある。そのため、走行時の振動等により、電球とソケットが接点不良を起こし、不点灯となるおそれがある。			

2. 届出者：極東開発工業株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月 3日	2436	車名：三菱 型式：PDG-FE73DB 他 通称名：ふそうキャンター	24	平成20年 2月13日～ 平成21年 7月31日
不具合の部位等	塵芥車において、荷台をシャシフレームに固定するマウンティングブラケットと後輪タイヤの隙間確保が不適切なため、段差乗り上げ時などに、後輪内側のタイヤが接触し損傷するおそれがある。			

3. 届出者：井関農機株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月 4日	2432	車名：キセキ 型式：T148F 通称名：JK A 2 1 S	39	平成17年 5月10日～ 平成18年10月31日
不具合の部位等	農耕トラクタの動力伝達装置において、内部のギヤの固定方法が不適切なため、エンジンアイドル時の脈動によりギヤ固定用キーが破損する可能性がある。そのため、動力が伝達出来ず走行不能になるおそれがある。			

4. 届出者：コマツユーティリティ株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月 8日	2440	車名：小松 型式：SB-M231 通称名：-	2	平成19年 7月21日～ 平成20年 6月20日
不具合の部位等	制動装置において、油圧配管の取り回しが不適切なため、オプション装着の操作弁と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動により当該配管が損傷し、制動力が低下するおそれがある。			

5. 届出者：株式会社豊田自動織機

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月11日	2442	車名：トヨタ 型式：8FG25 他 通称名：トヨタジェネオ	27	平成18年12月13日～ 平成21年9月22日
不具合の部位等	LPG式フォークリフトのヒーター付き車において、ヒーター配管のホースクランプの取り付け角度が不適切なため、エンジン始動時やチルトリリーフ時の振動により、LPGパイプと当該ホースクランプが干渉する場合がある。そのため、LPGパイプが損傷し、LPGがもれるおそれがある。			

6. 届出者：日産自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月17日	2447	車名：ニッサン 型式：GE-FLWGE50改 他 通称名：パラメディック	14	平成12年12月22日～ 平成21年10月15日
不具合の部位等	後部霧灯の点灯操作状態表示装置及び電気回路が不適切なため、点灯操作状態が表示されない。また、前照灯又は前部霧灯が点灯していない状態で後部霧灯が点灯し、道路運送車両の保安基準に適合しない。			

7. 届出者：クライスラー日本株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
12月17日	外1635	車名：ダッジ 型式：ABA-JC27 通称名：JC	9	平成20年11月14日
不具合の部位等	エンジンに組付けられているPCV（ポジティブ・クランクケース・ベンチレーション）バルブにおいて異品を組付けたものがある。そのためエンジン・クランク・ケース内で発生するブローバイ・ガスの還元が適切に行われず、過度のブローバイ・ガスが燃焼室に入り、排出ガス基準を満たさないおそれがある。			

8. 届出者：ロールスロイスモーターカーズリミテッド

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月17日	外1640	車名：ロールスロイス 型式：ABA-1S68L 通称名：ファントム EWB	32	平成18年12月11日～ 平成21年3月3日
不具合の部位等	車載式故障診断装置（OBD）のコントロール・ユニット（DME）において、車両製造工程における仕様設定指示を誤ったため、OBDが機能しない仕様が設定され、OBDに関する不具合が発生した場合に、機能故障警告灯が点灯しない。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。			

9. 届出者：株式会社小松製作所

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月18日	2446	車名：コマツ 型式：SD-GD020 他 通称名：GD755-3 他	93	平成16年5月31日～ 平成20年2月13日
不具合の部位等	助手席において、座席の奥行の寸法が不足しているため、保安基準に適合していない。			

10. 届出者：いすゞ自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月22日	2448	車名：いすゞ 型式：PA-NPR81N 通称名：エルフ	9	平成16年11月5日～ 平成16年11月17日
不具合の部位等	タイヤの切角調整が不適切なため、幅広いタイヤを装着し、ハンドルを最大限度まで切った場合、タイヤのトレッド部がリーフスプリングと接触することがある。そのため、幅広タイヤと交換した際、リーフスプリングとの接触により、タイヤが偏摩耗する。			

【参考】平成21年12月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	24件	16件	8件
輸入車	8件	5件	3件
計	32件	21件	11件

※リコール届出番号外 1633 は公表済みのため、本公表には含まれていません。