

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年2月3日

リコール届出番号	2463	リコール開始日	平成22年2月3日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進		問合せ先: 栃木工場 品質保証部 TEL :0285-28-9640
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(油圧ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機の油圧ポンプにおいて、車両の前後進を切り替える駆動ピストンのスナップリング取り付け溝部に加工不良があるため、当該スナップリングが折損するものがある。そのため、操作レバーを後退から中立に操作しても駆動ピストンが切り替わらず、車両が後進するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スナップリング及びスプリング一式を対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	①使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③対策完了車両は、ステッカ(2463)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側面に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
コマツ	EDM-WA106A	WA30-6	WA106-90001～WA106-90292 平成20年1月12日～平成20年10月24日	153	
	EDM-WA107	WA40-6	WA107-60140～WA107-60194 平成20年8月26日～平成20年9月24日	2	
	EDM-WA107A	WA40-6 WA50-6	WA107-60001～WA107-60308 平成20年2月18日～平成20年10月30日	167	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月12日～平成20年10月30日	(計322台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。