

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年2月10日

リコール届出番号	外-1651	リコール開始日	平成22年2月11日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG.,INC. 取締役社長 岩田 秀信		(製作国:アメリカ合衆国 製作者名:HONDA OF AMERICA MFG.,INC.) 問い合わせ先:本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター(膨張装置)内のガス発生剤に不適切なものがあるため、エアバッグが展開した場合、インフレーター内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1651のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	LA-UA4	インスパイア セイバー	UA4-1300370～UA4-1301576 平成13年5月7日～平成13年7月24日	931	
			UA4-1400001～UA4-1402217 平成13年7月30日～平成14年2月21日	1,358	
			UA4-1500058～UA4-1501242 平成14年3月22日～平成14年8月8日	55	
	LA-UA5		UA5-1300626～UA5-1302555 平成13年5月17日～平成14年2月12日	1,202	
	UA5-1400144 平成14年5月9日		1		
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年5月7日～平成14年8月8日	(計3,547台)	

(備考) 本件は、平成21年7月29日付け届出番号「外-1602」および平成21年10月19日付け届出番号「外-1622」にてリコール届出をおこなったものですが、原因が判明したため、対象車両の範囲を拡大し、新たに届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。