



改善箇所説明図 ②

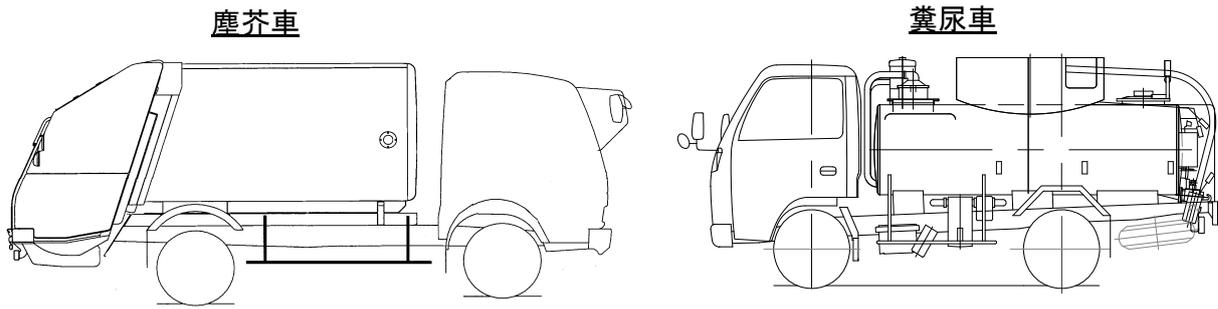

不具合発生箇所


②塵芥車及び糞尿車の車外に搭載された消火器において、架装時の取り付け向き(固定バンドが横向きに取り付けられたもの)が不適切なため、発進、停止の繰り返しによる振動等により、消火器の保持装置の防振ゴムが脱落する場合がある。そのため、当該装置の消火器固定バンドの締め付け力が低下し、そのままの状態では段差乗り上げ等の過大な振動、衝撃が加わると、消火器が脱落して、他の交通を妨げるおそれがある。

②取り付け向きが不適切なもの (固定バンドが横向きに取り付けられたもの)

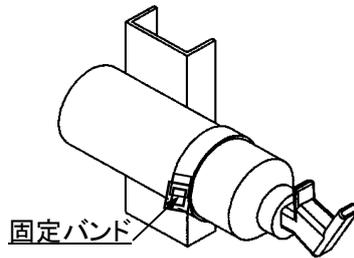

改善措置の内容

②全車両、消火器の取り付け向きを点検し、不適切なものは消火器の保持装置の向きを修正する。

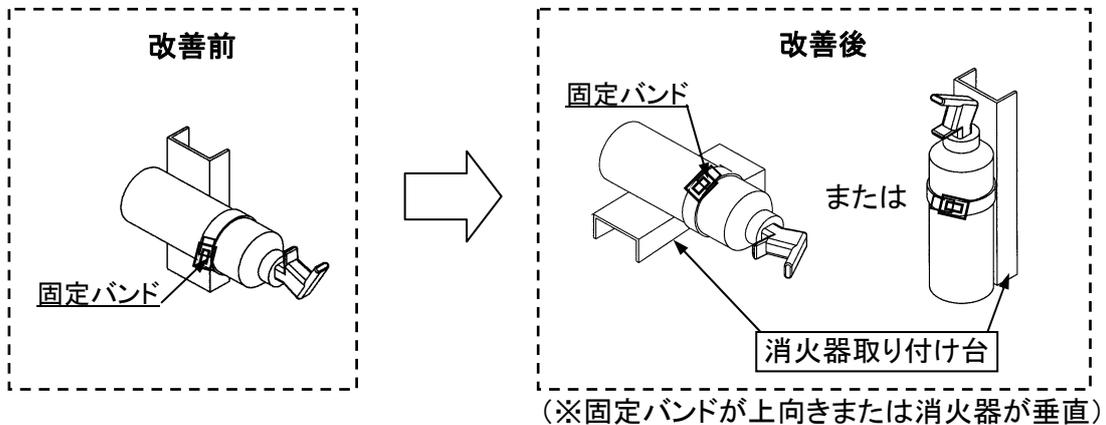

注: □ 内は、交換部品を示す。