

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 フォン :http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年3月25日

リコール届出番号	2487	リコール開始日	平成22年3月26日
届出者の氏名又は名称	問い合わせ先 TCM株式会社 TCM株式会社 建設車両事業部 龍ヶ崎工場 執行役社長 荒畑 秀夫 品質保証部 TEL 0297-62-4661		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(走行モーター)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行モーターの制御用電気配線において、当該配線を固定しているブラケットが原動機の振動と共振し、制御用電気配線が断線する場合があります、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線固定用ブラケットを対策品に交換するとともに、制御用電気配線を点検し、損傷しているものは当該配線を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者およびユーザを全て把握しており、直接訪問あるいは電話等でユーザへ連絡する。 ・ 自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・ 改善実施済車にはキャビン内左側面の後ろガラスの隅に No.2487 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	EDR-HS61	ZW140	S61-00196~S61-08140 平成19年10月05日 ~ 平成21年2月25日	38	
	EDR-HS61L				
	EDR-HS62	ZW150	S62-05112~S62-08114 平成20年7月28日 ~ 平成21年1月27日	5	
	EDR-HS62L				
TCM	EDR-S61	ZW140	S61-05105~S61-05244 平成20年02月04日 ~ 平成21年8月26日	63	
	EDR-S61F				
	EDR-S62	ZW150	S62-05103~S62-05130 平成20年2月05日 ~ 平成21年7月13日	18	
	EDR-S62F				
(計8型式)		(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成19年10月5日 ~ 平成21年8月26日)	(計124台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。