

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22年 4月8日

リコール届出番号	2507	リコール開始日	平成22年 4月8日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進		問合せ先: 栃木工場 品質保証部 TEL :0285-28-9640
不具合の部位(部品名)	①、②電気装置(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 原動機の電気配線の接続を誤ったため、バッテリーの警告灯に球切れが発生すると、オルタネータが発電しなくなる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。 ② 原動機の電気配線の接続を誤ったため、燃料噴射時期制御が正常に行われず、走行中の排出ガス量が道路運送車両の保安基準の規制値を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、電気配線を正規の状態に接続し直す。 ② 全車両、電気配線を正規の状態に接続し直すとともに、水温センサーおよび燃料噴射時期制御コントローラを新品に交換する。		
不具合件数	①、② 0件	事故の有無	無し
発見の動機	①、②社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車両は、ステッカ(2507)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
コマツ	KDN-M231	FD30H,FD35A	M231-300597～M231-301197 平成21年11月18日～平成22年1月22日	7台	① 7 ② 7
	EDM-SM228	FD20,FD25	M228-300077～M228-301396 平成21年9月11日～平成22年2月4日	93台	①93
	EDM-M228	FD25	M228-300610～M228-301404 平成21年11月20日～平成22年2月5日	4台	① 4
	EDM-SM229	FD30	M229-300501～M229-301076 平成21年11月9日～平成22年1月14日	10台	① 10
	EDM-M229	FD30	M229-300586～M229-300920 平成21年11月17日～平成21年12月23日	2台	① 2
	(計5型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成21年9月11日～平成22年2月5日)	(計116台)	①116 ② 7

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。