

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年04月09日

リコール届出番号	外-1660	リコール開始日	平成22年04月09日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	乗車装置(運転者席および助手席用のシート・ヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席および助手席のシート・ヒータにおいて、電熱フィルム(シート・ヒータ・エレメント)の耐久性が不十分のため、長期間の使用過程において当該電熱フィルムに亀裂が発生するものがある。そのため、亀裂発生箇所の電気抵抗が変化し、当該電熱フィルムが異常過熱をひき起こすことがあり、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席および助手席の電熱フィルムを対策品と交換する。		
不具合件数	20件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1660のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GF-WJ47	ジープ ・グランド チェロキー	1J4G858N41Y513172～1J4G858N41Y513172 平成13年4月17日～平成13年4月17日	1	
	GH-WJ47		1J8G858N03Y532156～1J8G858NX4Y164036 平成15年3月19日～平成16年12月21日	394	
	GH-WJ40		1J8G858S03Y532115～1J8G858SX4Y154953 平成15年3月19日～平成16年12月19日	970	
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年4月17日～平成16年12月21日	(計1,365台)	

(備考) 本届出は、平成18年10月31日に届出のリコール届出番号「外-1348」の対策が不十分であったため、対策内容を見直すとともに、一部車両を追加して届出を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。