


改善箇所説明図

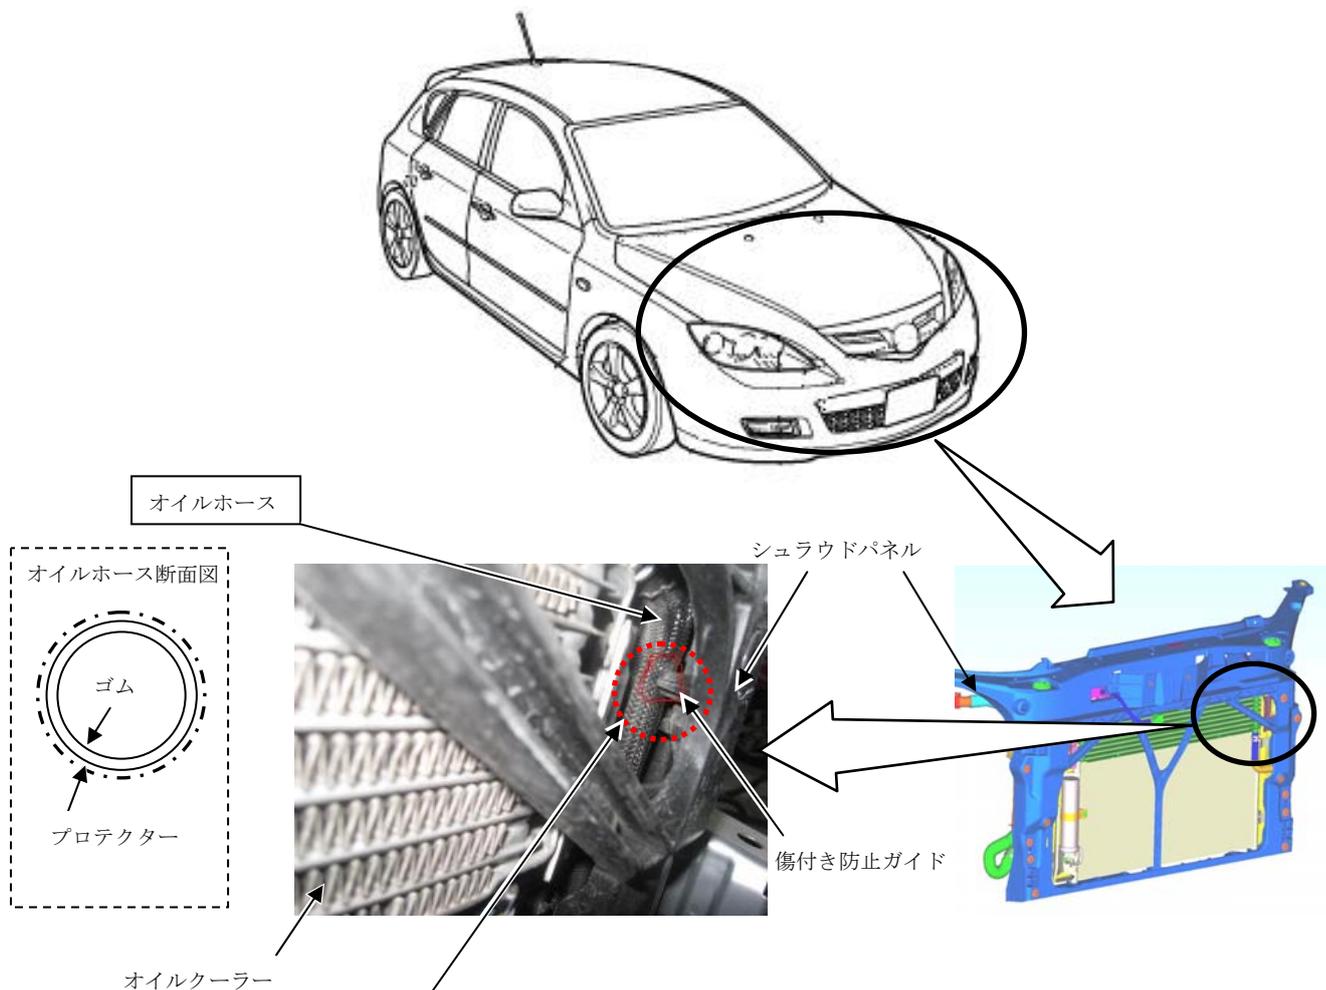

基準不適合発生箇所

ラジエーターのシュラウドパネルに設定した、組立時のラジエーター傷付き防止用ガイドの形状が不適切なため、オートマチックトランスミッションのオイルホースと干渉している。そのため、未舗装路等の悪路を長期間走行すると、当該ホースが磨耗し、最悪の場合、オイルが漏れて警告灯が点灯し走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ガイドを切除するとともに、オイルホースを点検し、損傷しているものは損傷状態に応じて、プロテクターを追加する、又は当該ホースを新品に交換する。

注) は交換部品を示す。

識別：左フロント・サスペンション取付け部のストラット・プレートに、黄色ペイントを塗布する。