

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年4月15日

リコール届出番号	2514	リコール開始日	平成22年4月16日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	制動灯（後輪用制動灯スイッチ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪用制動灯スイッチの防水構造が不適切なため、触媒コンバータからの被熱によりスイッチが高温となり、被水して冷やされるとスイッチカバー部から吸水し、接点が錆びて導通不良となるものがある。そのため、後輪制動時に制動灯が点灯しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、後輪用制動灯スイッチを対策品と交換する。			
不具合件数	6件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近にNo.2514のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-NC42	CB400 SUPER FOUR / CB400 SUPER BOLD 'OR	NC42-1000031～NC42-1004370 平成19年12月17日～平成20年3月20日	4,261	
			NC42-1010002～NC42-1011478 平成20年6月5日～平成20年11月21日	1,457	
			NC42-1100007～NC42-1105206 平成20年9月24日～平成22年3月16日	5,160	
			NC42-1200001～NC42-1200948 平成22年2月1日～平成22年3月18日	948	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年12月17日～平成22年3月18日	(11,826台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。