


改善箇所説明図

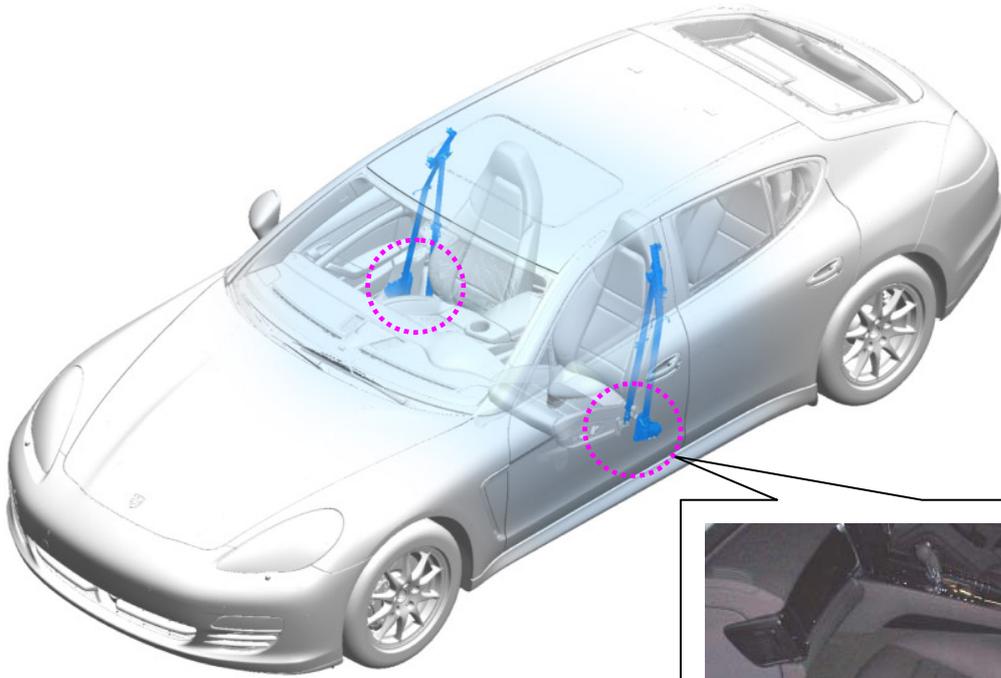

基準不適合発生箇所

運転席および助手席のシートベルトマウントとシートベルトアンカー固定ピンの隙間が大きいため、シートを最後方に下げた状態でシートベルトを脱着する場合に、シートベルトマウントのロック機構が正常に機能せず、シートベルトマウントが外れるおそれがある。



シートベルトマウント部

改善の内容

全車両、シートベルトマウントとシートベルトアンカー固定ピンの間にワッシャを追加する。

注：□は改善部品を示す。

識別：当該部品に灰色の樹脂ワッシャが装着されていれば、対策済みである。



対策前

対策後

ワッシャ追加