

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年 4月22日

リコール届出番号	2517	リコール開始日	平成22年 4月23日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機内部の車速センサ用ロータの表面硬度が不適切なため、ロータ端面が摩耗し、変速機後端のフランジカップリング締付ボルトが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、フランジカップリングが抜け出し、プロペラシャフトとともに脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該変速機の銘板を確認し、該当するものは点検をして、車速センサ用ロータまたは変速機を対策品と交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2517のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KL-SH1FDGG	日野 スーパートルフィン	SH1FDG-10016～SH1FDG-10526 平成12年 5月22日～平成14年12月 9日	95	
			SH1FDG-50019～SH1FDG-50339 平成15年 1月 9日～平成15年10月23日	57	
	KL-SS1FJGA		SS1FJG-10015～SS1FJG-10342 平成12年 6月27日～平成14年 8月29日	84	
			SS1FJG-50015～SS1FJG-50160 平成15年 1月10日～平成15年10月14日	32	
	KS-SS1EKJA	日野 プロフィア	SS1EKJ-10015～SS1EKJ-10631 平成16年 6月 9日～平成18年 1月31日	198	
	PK-SS1EKJA		SS1EKX-10016～SS1EKX-10613 平成18年 2月 8日～平成19年10月24日	222	
ADG-SS1EKXA BDG-SS1EKXA	(製作期間全体の範囲) 平成12年 5月22日～平成19年10月24日		(計 688 台)		
	(計 6 型式)	(計 2 車種)			

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。