

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 5 月 19 日

リコール届出番号	外-1669	リコール開始日	平成 22 年 5 月 20 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハンドル左右の操作スイッチにおいて、スイッチのハンダ付け温度が不適切なため、スイッチ基板の配線が断線することがある。そのため、操作スイッチが作動せず、エンジンが始動できない、前照灯の切り替えができない、方向指示器が作動しない、又は警音器が鳴らないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右操作スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	106 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1669 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F800 R	BMW F800 R	WB1021703AZS42474 ~ WB1021702AZS42935 平成 21 年 6 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 8 日	28 台	
	K1300 S	BMW K1300 S	WB10508049ZV65279 ~ WB10508029ZV68617 平成 20 年 11 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 8 日	230 台	
	K1300 R	BMW K1300 R	WB105180X9ZV77314 ~ WB10518059ZV79746 平成 20 年 11 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 8 日	139 台	
	K1300 GT	BMW K1300 GT	WB10538099ZW00173 ~ WB10538039ZW02940 平成 20 年 11 月 24 日 ~ 平成 21 年 6 月 8 日	144 台	
	(4 型式)	(4 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 20 年 11 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 8 日	541 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。