


[改善箇所説明図]

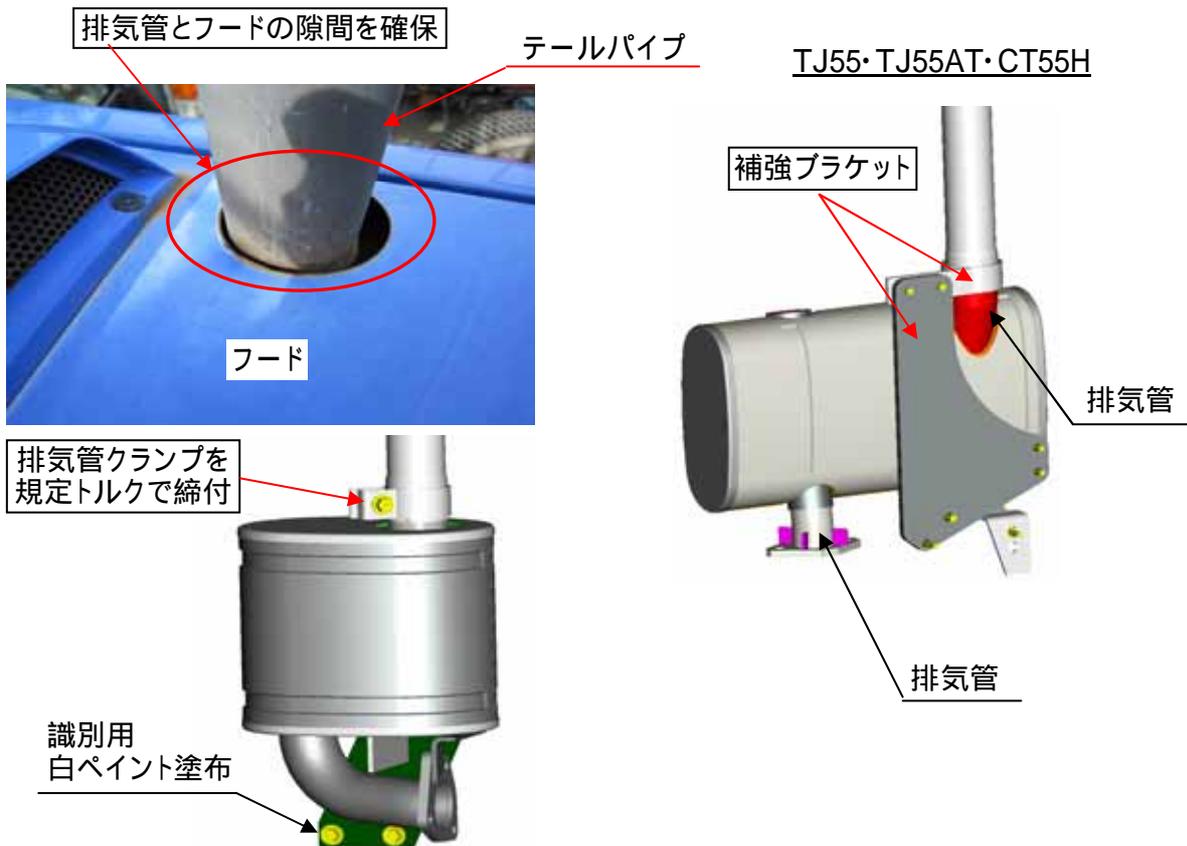

不具合発生箇所

注： は、点検、追加部品を示す。

農耕トラクタの騒音防止装置において、排気管の強度が不足しているもの、排気管とフードが干渉しているもの、又は排気管クランプの締付力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気管に亀裂が生じ、最悪の場合、排気管が折損する場合がある。

改善内容

全車両、排気管とフードの隙間を確保し、排気管クランプを規定トルクで締付けるとともに、一部の車両（TJ55、TJ55AT、CT55H）については排気管に補強ブラケットを取付ける。
 なお、排気管が損傷しているものは新品に交換する。

識別

マフラー取付ボルト頭部に白ペイントを塗布する。