


[改善箇所説明図]

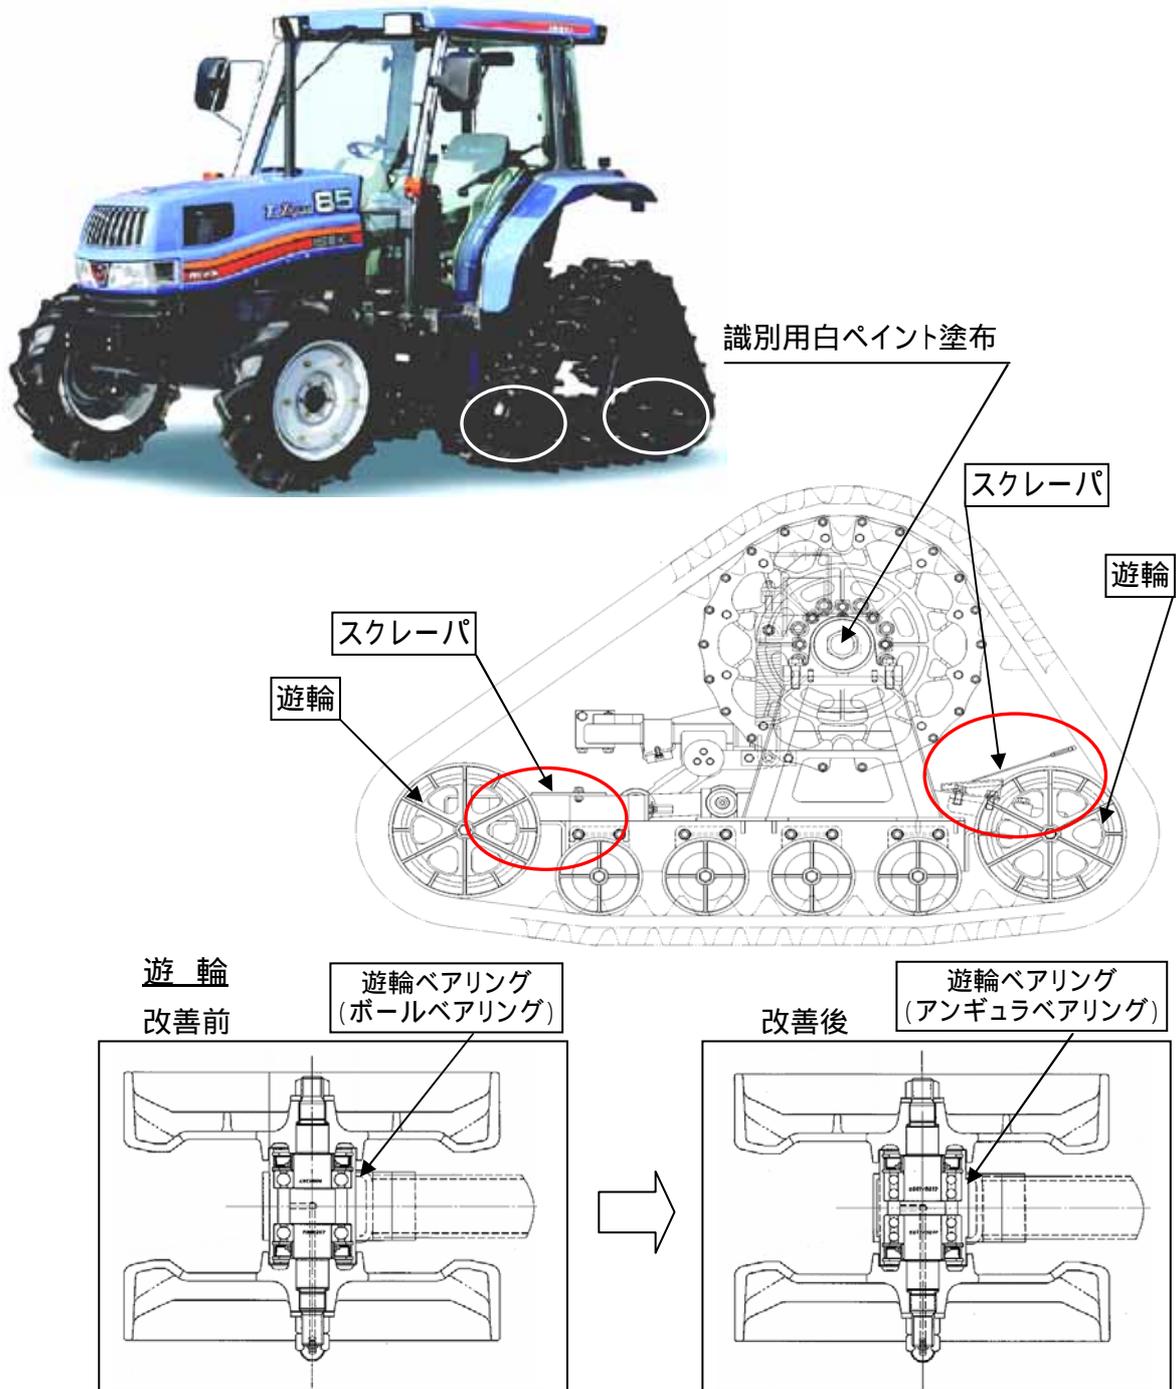

不具合発生箇所

注： は、交換部品、追加部品を示す。

農耕トラクタの走行装置において、エンドレスゴムクローラの遊輪ベアリング部の強度が不足しており、遊輪に雪や泥が付着しクローラ張力が過大になると、当該ベアリング部が破損する可能性がある。そのため、エンドレスゴムクローラが外れ、走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、遊輪に雪や泥が付着するのを防止する装置（スクレーパ）を取り付けるとともに、遊輪ベアリングを対策品に交換する。
また、エンドレスゴムクローラの点検シートを配布する。

識別

車軸端面に白色ペイントを塗布する。