

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月20日

リコール届出番号	2538	リコール開始日	平成22年5月21日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（ゴム製ホース）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	主室と副室の2室からなる燃料タンクを内部で連結する配管のゴム製ホースと副室側のフィルタユニットを組み付ける作業が不適切なため、当該ゴム製ホースが振れて閉塞するものがある。そのため、副室に燃料が残っていても主室に十分供給されず、主室の燃料がなくなるとエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料タンクの連結配管及びゴム製ホースを新品と交換し、当該ゴム製ホースとフィルタユニットを正しく組み付ける。			
不具合件数	7件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2538のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RB4	オデッセイ	RB4-1002392～RB4-1002598 平成21年6月25日～平成21年8月26日	200	四輪駆動車のみ
			RB4-5000010～RB4-5000013 平成21年7月13日～平成21年8月19日	4	
			RB4-1100001～RB4-1100124 平成21年9月3日～平成21年10月2日	124	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月25日～平成21年10月2日	(計328台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。