

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月21日

リコール届出番号	2540	リコール開始日	平成22年5月21日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 豊田 章男 問い合わせ先： レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	かじとり装置（ギヤ比可変ステアリングシステム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ギヤ比可変ステアリングシステム（VGRS）の制御プログラムが不適切なため、通常の据え切り操作から急ハンドルのような素早い戻し操作をすると、一時的にハンドルの中立位置が大きくなる可能性がある。		
改善措置の内容	全車両、制御プログラムを修正したVGRSコンピュータと交換する。 なお、交換部品の準備が整うまでの間、運転時の注意事項を使用者に周知する。		
不具合件数	12件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2540のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-USF40	LS460	USF40-5091493～USF40-5091552 平成21年9月2日～平成21年9月28日	20	
			USF40-5094289～USF40-5099016 平成21年11月18日～平成22年5月13日	1,304	
	DBA-USF45		USF45-5004579～USF45-5004586 平成21年9月7日～平成21年9月8日	3	
	USF45-5005889～USF45-5007783 平成21年11月26日～平成22年5月12日		58		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-USF41	LS460L	USF41-5036886～USF41-5036901 平成21年 9月 4日～平成21年 9月10日	4	
			USF41-5038151～USF41-5040670 平成21年11月19日～平成22年 5月13日	71	
	DBA-USF46		USF46-5001455～USF46-5002323 平成21年12月15日～平成22年 5月12日	10	
	DAA-UVF45	LS600h	UVF45-5007503～UVF45-5007528 平成21年 8月28日～平成21年 9月30日	22	
			UVF45-5007665～UVF45-5009712 平成21年11月20日～平成22年 5月13日	1,958	
	DAA-UVF46	LS600hL	UVF46-5010863～UVF46-5010919 平成21年 9月 7日～平成21年 9月23日	9	
			UVF46-5011039～UVF46-5012814 平成21年11月20日～平成22年 5月13日	570	
	DBA-USF40	LS460	車両製作後、修理等で対象となるVGRS コンピュータが組付けられたもの	480	
	DBA-USF45				
	DBA-USF41	LS460L			
	DBA-USF46				
	DAA-UVF45	LS600h			
	DAA-UVF46	LS600hL			
	(計 6 型式)	(計 4 車種)			

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。