


改善箇所説明図

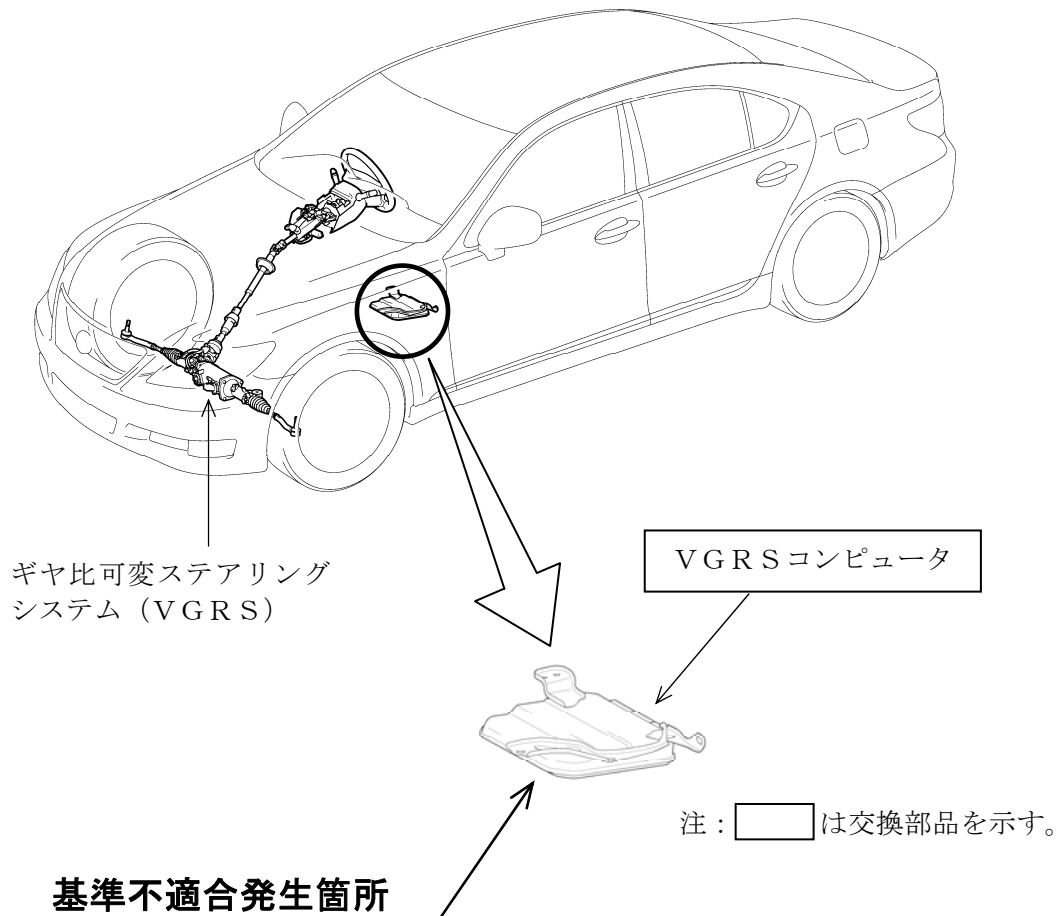

ギヤ比可変ステアリングシステム (VGRS) の制御プログラムが不適切なため、通常の据え切り操作から急ハンドルのような素早い戻し操作をすると、一時的にハンドルの中立位置が大きくずれることがある。

改善の内容

全車両、制御プログラムを修正したVGRSコンピュータと交換する。
なお、交換部品の準備が整うまでの間、運転時の注意事項を使用者に周知する。

使用者へ通知する主な「運転時の注意事項」

- ・ハンドルを据え切り状態にしたのち、急ハンドルのような素早い戻し操作をできるだけ避けていただくようお願いする。
- ・ハンドル中立位置ずれが発生した場合は、車両の進行方向に注意してハンドルを操作していただくとともに、急な発進や加速は行わないようお願いする。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻位置右下部に黄色ペイントを塗布する。