

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 22 年 5 月 31 日

リコール届出番号	外-1670	リコール開始日 : 平成 22 年 5 月 31 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ボワラ (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オートモビル・プジョー オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョー 0120-55-4106 シトロエン)	
不具合部位 (部品名)	電気装置 (制動灯スイッチ)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、ブレーキの繰り返し操作により接点が消耗し、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなる、または再始動できないおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品に交換し、制動灯スイッチの配線に、電流制御用抵抗入り配線を追加する。	
不具合件数	2 件	事故の有無 なし
発見の動機	市場からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 改善実施済車両 : 改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1670 のステッカーを貼付する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-D2BRV	407	VF36EXFVJ21601772- VF36EXFVJAL000962 平成 19 年 4 月 23 日-平成 22 年 1 月 17 日	176 台	
	ABA-D2BRY		VF36E3FYF21603052-VF36E3FYF9L030968 平成 19 年 4 月 23 日-平成 22 年 1 月 17 日	190 台	
	ABA-D2V		VF36DXFVJ21576319-VF36DXFVJ9L030327 平成 19 年 2 月 7 日-平成 22 年 1 月 17 日	186 台	
	ABA-D2Y		VF36D3FYF21580419-VF36D3FYFAL000942 平成 19 年 2 月 22 日-平成 22 年 1 月 17 日	170 台	
	GH-D2		VF36D3FZF21151566-VF36D3FZF21480116 平成 17 年 1 月 17 日-平成 18 年 6 月 24 日	730 台	
	GH-D2BR		VF36E3FZF21154002-VF36E3FZF21477029 平成 17 年 1 月 17 日-平成 18 年 6 月 24 日	733 台	
	GH-D2BRV		VF36EXFVJ21151006-VF36EXFVJ21616016 平成 17 年 4 月 13 日-平成 19 年 5 月 21 日	975 台	

	GH-D2BRY		VF36E3FYF21484502-VF36E3FYF21621820 平成 18 年 6 月 28 日-平成 19 年 5 月 21 日	6 9 台	
	GH-D2V		VF36DXFVJ21152545-VF36DXFVJ21620191 平成 17 年 4 月 13 日-平成 19 年 5 月 21 日	1 1 3 9 台	
	GH-D2Y		VF36D3FYF21484856-VF36D3FYF21613833 平成 18 年 6 月 28 日-平成 19 年 5 月 21 日	3 4 台	
	ABA-D2CPV	407クーペ	VF36JXFVJ21574971-VF36JXFVJ21748596 平成 19 年 2 月 7 日-平成 20 年 12 月 12 日	8 7 台	
	GH-D2CPV		VF36JXFVJ21429041-VF36JXFVJ21609588 平成 18 年 4 月 19 日-平成 19 年 5 月 21 日	3 4 7 台	
シトロエン	ABA-X3RFJ	C5	VF7RCRFJF76790293-VF7RCRFJF76833478 平成 18 年 12 月 25 日-平成 19 年 10 月 15 日	8 4 台	
	ABA-X3XFU		VF7RCXFUJ76776537-VF7RCXFUJ76826469 平成 18 年 8 月 31 日-平成 19 年 8 月 2 日	7 1 台	
	ABA-X7RFJ		VF7RDRFJF54039711-VF7RWRJF9L526962 平成 20 年 8 月 2 日-平成 21 年 9 月 17 日	2 3 0 台	
	ABA-X7XFV		VF7RWFVJ54010744-VF7RWFVJ9L532644 平成 20 年 7 月 30 日-平成 21 年 10 月 22 日	3 0 7 台	
	GH-X3RFJ		VF7RERFJF76600277-VF7RERFJF76816931 平成 16 年 10 月 13 日-平成 19 年 6 月 11 日	3 5 1 台	
	GH-X3XFU		VF7REXFUJ76600285-VF7RCXFUJ76818618 平成 16 年 10 月 13 日-平成 19 年 6 月 11 日	2 4 2 台	
	ABA-X6XFV	C6	VF7TDXFVJ78000828-VF7TDXFVJ9L518310 平成 18 年 6 月 8 日-平成 21 年 5 月 23 日	6 6 5 台	
合計	計 19 型式	計 4 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 16 年 10 月 13 日～平成 22 年 1 月 17 日	6 7 8 6 台	

【備考】 本届出は、平成21年2月10日付け届出番号「外-1557」にてリコール届出を行ったものであるが対象範囲の選定に誤りがあったため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。