


## 改善箇所説明図

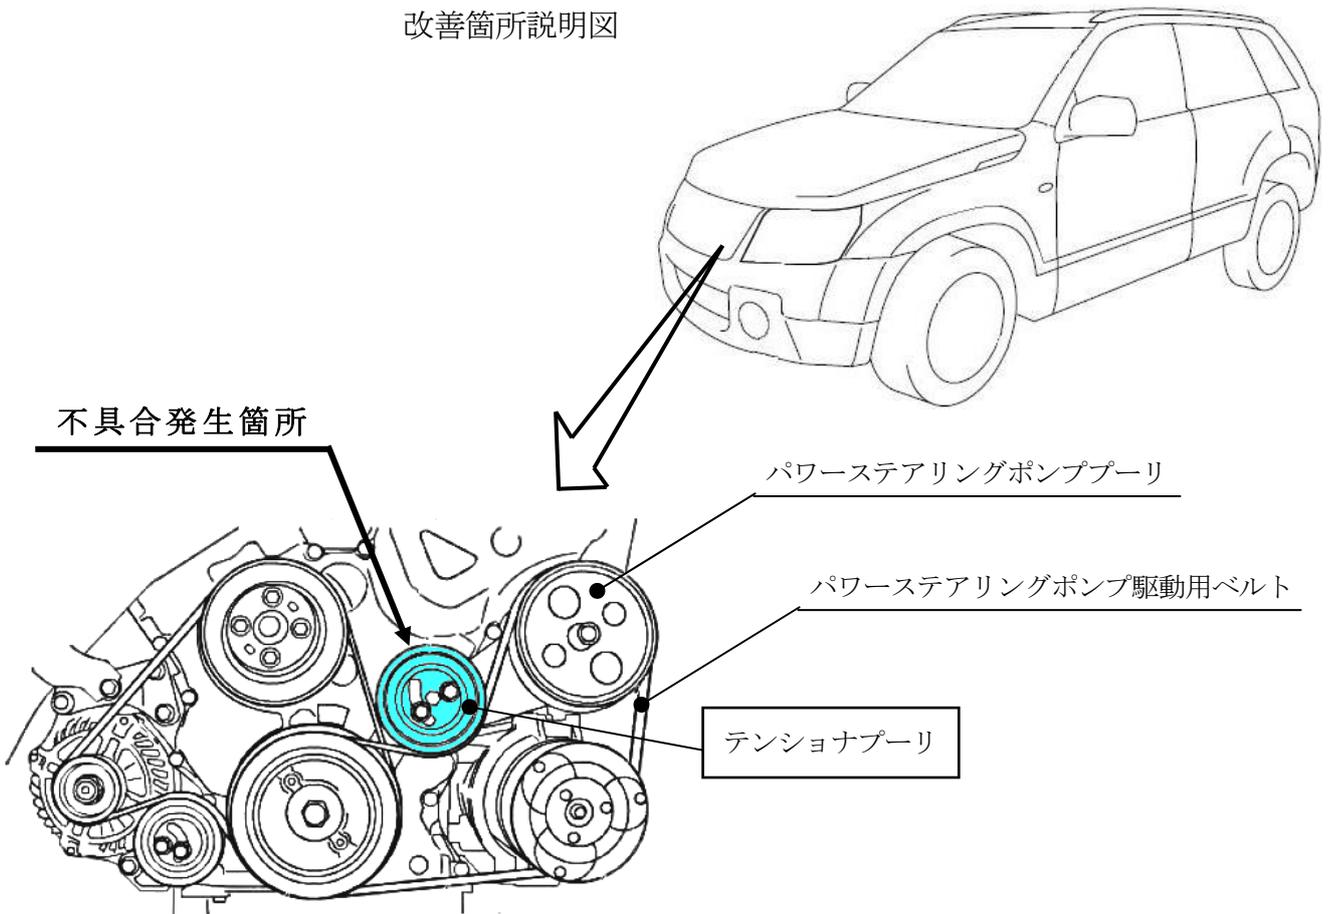

### 改善前



### 改善後



パワーステアリングポンプ駆動用ベルトの張力を調整するテンショナプーリの外周樹脂部の材質が不適切なため、当該樹脂部が破損することがある。そのため、異音が発生し、最悪の場合、当該ベルトがパワーステアリングポンププーリより外れてハンドルの操作力が増大するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、テンショナプーリを対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：IDプレートに青丸のシールを貼付けする。