


改善箇所説明図

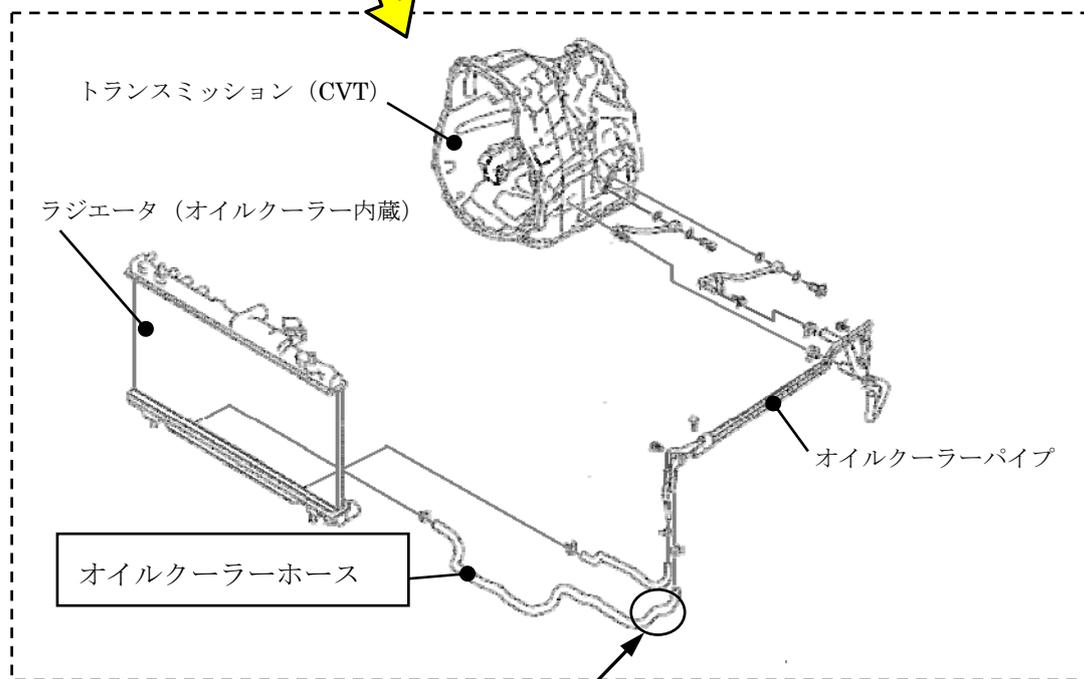

基準不適合発生箇所

無段変速機(CVT)のオイルクーラーホースの製造過程の作業が不適切のため、ホースの内面にシワが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホースの内圧により、シワを起点に亀裂が内面から外面に進展し、オイルが漏れ、最悪の場合走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、オイルクーラーホースの製造ロット番号を確認し、該当するものはオイルクーラーホースを良品に交換する。

識別

確認、交換を実施したオイルクーラーホースの表面に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。