


改善箇所説明図

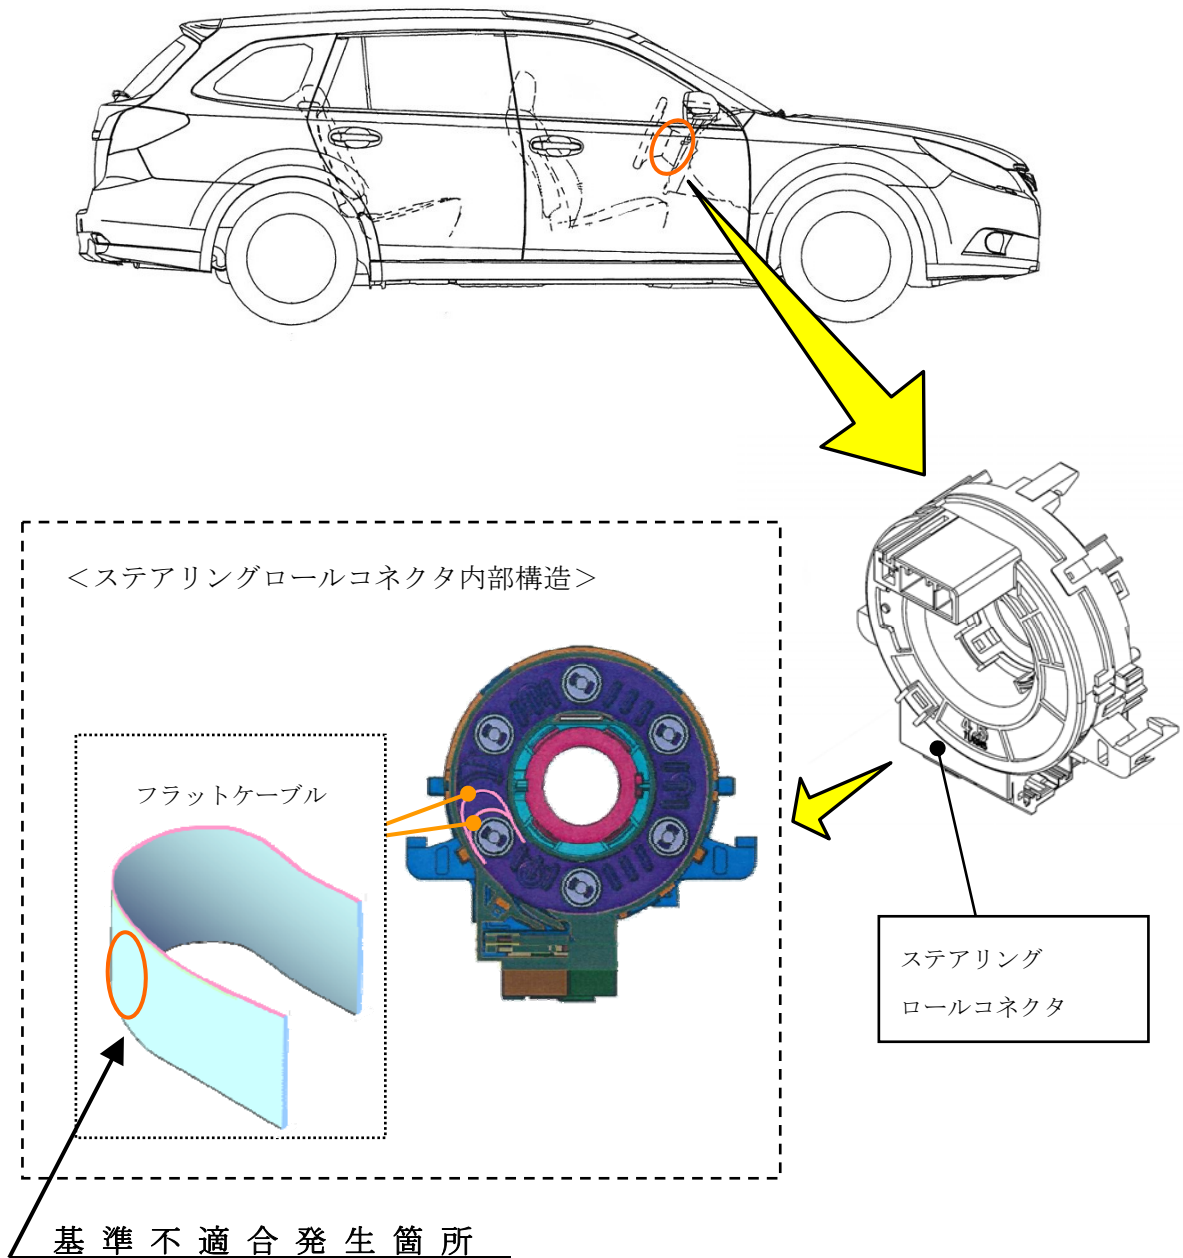

ステアリングロールコネクタのフラットケーブルにおいて、製造時に当該ケーブルに塗布しているグリスの製造ばらつきにより、当該ケーブルの表面にケミカルストレスクラックが発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該クラックを起点に導線が断線し、運転席エアバッグの不作動、警音器の不鳴となるおそれがある。

改善内容

全車両ステアリングロールコネクタの製造ロット番号を確認し、該当するものは良品に交換する。

識 別

チルトステアリングレバー部に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。