



改善箇所説明図

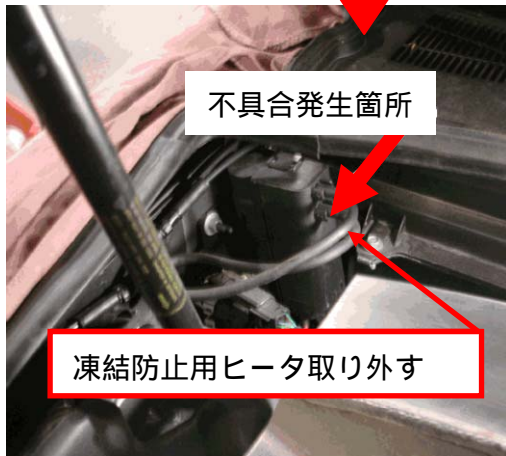

不具合発生箇所

凍結防止用ヒータ取り外す

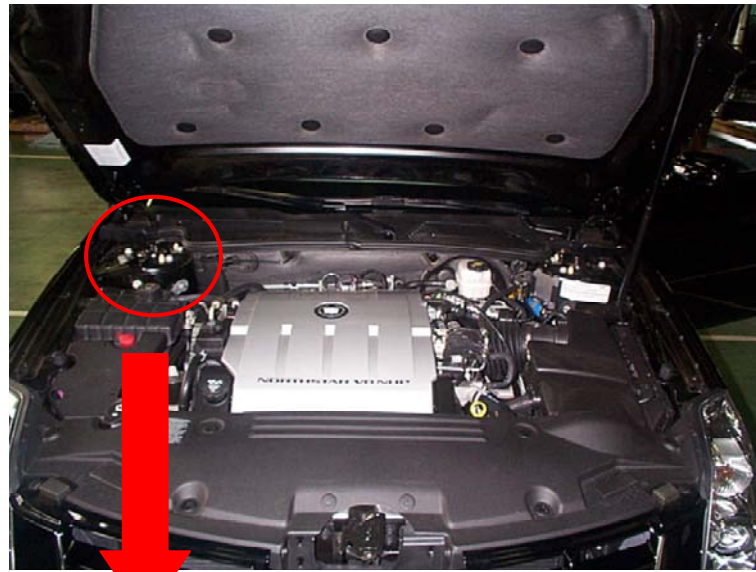

ヒューズを取り外す

内は、取り外す部品を示す。

基準不適合発生箇所

洗剤液の凍結防止用ヒータを制御する電子回路の保護機能が不十分であるため、プリント基板が過熱することがある。そのため、当該ヒータ内の洗剤液配管が溶損して、洗剤液が噴射されない場合があり、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。

<改善内容>

全車両、洗剤液の凍結防止用ヒータ機能を取り外す。

<識別方法>

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。