連絡先 自動車交通局技術安全部審査課

リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

届出日:平成22年6月24日

リコール届出番号	2562	リコール	開始日	平成22年6月24日		
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 豊田鐵郎		N合わせ先:トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 EL: 0566-53-7200			
不具合の部位(部品名)	原動機 (スタータ)					
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 改善措置の内容	エンジン式フォークリフトのディーゼルエンジン搭載車において、スタータケーブルの締め付けナットが適切に締め付けられていないものがあるため、当該ナットが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接触不良によりスタータリレー回路に過大な電流が流れ、ヒューズ切れによりエンジンが始動できなくなるおそれがある。 全車両、スタータケーブルの締め付けナット用ワッシャをスプリングワッシャに変更し、規定トルクで締め付ける。					
不具合件数	0 件	事故の有無	事故なし			
発見の動機 自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	社内情報による ・使用者:使用者を全て把握しているので、直接訪問し連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、フロントプロテクターの前面に No. 2562のステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号	リコール	備考
			の範囲及び製作期間	対象車の台数	
トヨタ	EDM-	トヨタ	8FDL25- 30013 ~ 8FDL25- 30217	63台	_
	8FDL25	ジェネオ	平成21年 8月21日 ~ 平成22年 3月18日		
	EDM-		8FDL18- 30012 ~ 8FDL18- 30126	54台	
	8FDL18		平成21年 9月 2日 ~ 平成22年 4月 1日		
	KDN-		A508FDJ35- 30015 ~ A508FDJ35- 30559	33台	
	A508FDJ35		平成21年 8月26日 ~ 平成22年 3月31日		
	KDN-		A508FD25- 30090 \sim A508FD25- 31051	27台	
	A508FD25		平成21年 9月10日 ~ 平成22年 3月24日		
	KDN-		8FD25- 300 41 \sim 8FD25- 30381	3台	
	8FD25		平成21年 8月31日 ~ 平成21年12月25日		
	KDN-		8FD18- 30285 \sim 8FD18- 30290	2台	
	8FD18		平成21年12月17日 ~ 平成21年12月21日		
	KDN-		8FDJ35- 30018 \sim 8FDJ35- 30031	2台	
	8FDJ35		平成21年10月 8日 ~ 平成22年 3月 4日		
	KDN-		8FDK30- 30039 ∼ 8FDK30- 30049	2台	
	8FDK30		平成21年10月28日 ~ 平成21年11月23日		
	EDM-		8FDL30- 30013	1台	
	8FDL30		平成22年 3月25日		
	KDN-		M8FDL30- 30011	1台	
	M8FDL30		平成21年11月18日		
			(製作期間の全体の範囲)		
	(計10型式)	(計1車種)	平成21年 8月21日 ~ 平成22年 4月 1日	(計188台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。