


# 改善箇所説明図

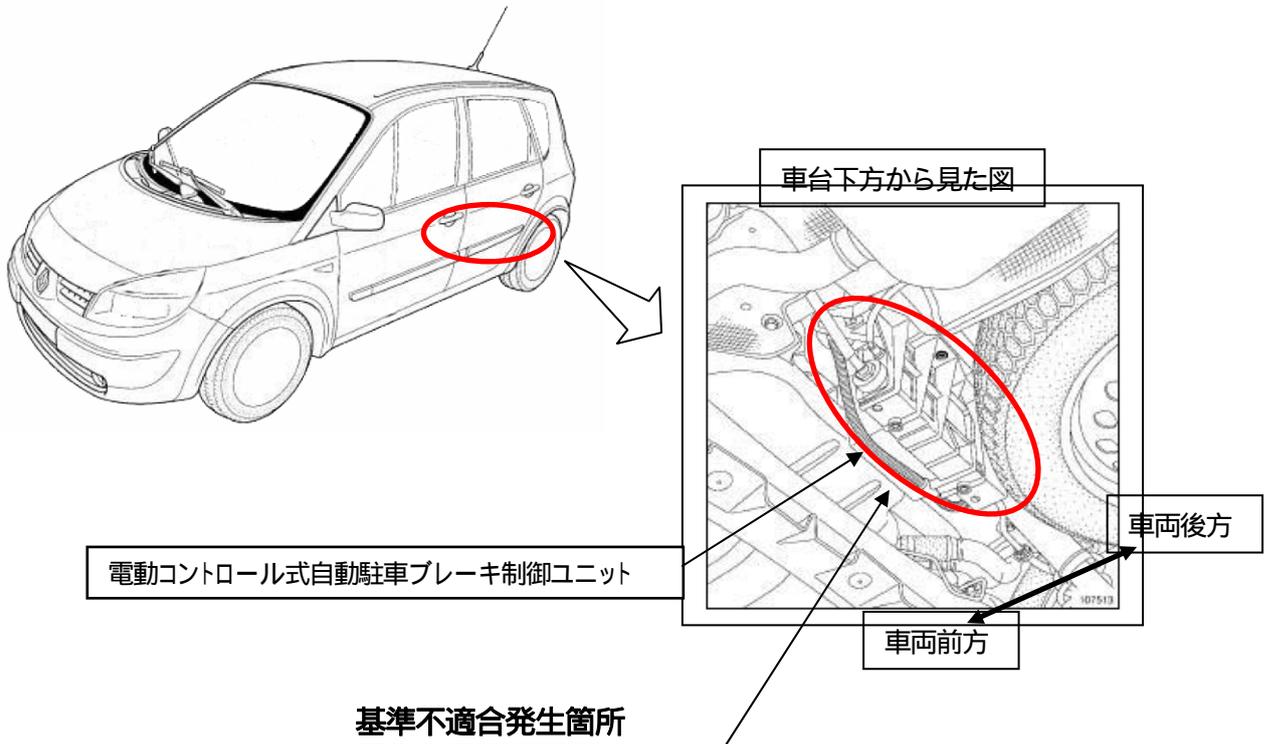

電動コントロール式自動駐車ブレーキ制御ユニットのプログラムが不適切なため、電気配線等の接触不良により ABS コントロールユニット及びインジェクションコントロールユニットの電源供給が途絶えた場合、車両が停車したと誤認識し、走行中に駐車ブレーキが掛かるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、電動コントロール式自動駐車ブレーキ制御ユニットのプログラム番号を確認し、対象のものは対策されたプログラムに書き換える。

注:  は改善対策部位を示す。

## 識別

ルノー社指定ステッカーの M 1 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦 7cm、横 7cm 程度

色：青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
L						
M	×					
N						
O						
P						
Q						