

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 7 月 13 日

リコール届出番号	外-1683	リコール開始日	平成 22 年 7 月 13 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社〕 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578		
不具合の部位(部品名)	電気装置(配電モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン電装用配電モジュールの密閉が不十分なため、当該モジュールの蓋およびコネクターより湿気が浸入し、モジュール内の回路が短絡することがある。そのため、走行中にエンジン ECU へ電気が供給されなくなり、エンジンが停止して走行不能となるおそれがある。また、駐車中において電動燃料ポンプ等が作動し続け、バッテリーが消耗して、エンジンが始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配電モジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1683 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	CBA-SN30	BMW 535i グランツ ーリスモ	WBASN22020C192519 ~ WBASN22050C193177 平成 21 年 9 月 18 日 ~ 平成 22 年 2 月 25 日	343	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 9 月 18 日 ~ 平成 22 年 2 月 25 日	(計 343 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。