

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 フォン : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年7月15日

リコール届出番号	2574	リコール開始日	平成22年7月15日
届出者の氏名又は名称	問い合わせ先 TCM株式会社 産業車両事業部 TCM株式会社 取締役社長 荒畑 秀夫 滋賀工場 品質保証部 TEL 0748-37-2261		
不具合の部位(部品名)	電気装置(オルタネータ配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オルタネータ配線の固定方法が不適切なため、当該配線が油圧ホースと干渉する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オルタネータ配線が短絡し、火災にいたるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オルタネータ配線に保護被覆を追加し、固定クリップを使用して適切に固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者およびユーザを全て把握しており、直接訪問あるいは電話等でユーザへ連絡する。 ・ 自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・ 改善実施済車には、キャビネット前面右上隅に No.2574 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
TCM	F106	FD35T9 FD35C9 FD40T9	F106-00108 ~ F106-00569 平成15年12月4日 ~ 平成16年8月20日	76	
	SB-F106	FD40C9 FD45T9 FD45C9	F106-00593 ~ F106-04835 平成16年9月2日 ~ 平成22年3月25日	413	
	F107	FD50T9	F107-00109 ~ F107-00195 平成16年1月15日 ~ 平成16年7月20日	11	
	SB-F107		F107-00256 ~ F107-02594 平成16年9月30日 ~ 平成22年3月18日	83	
(計4型式)		(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成15年12月4日 ~ 平成22年3月25日)	(計583台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。