


改善箇所説明図

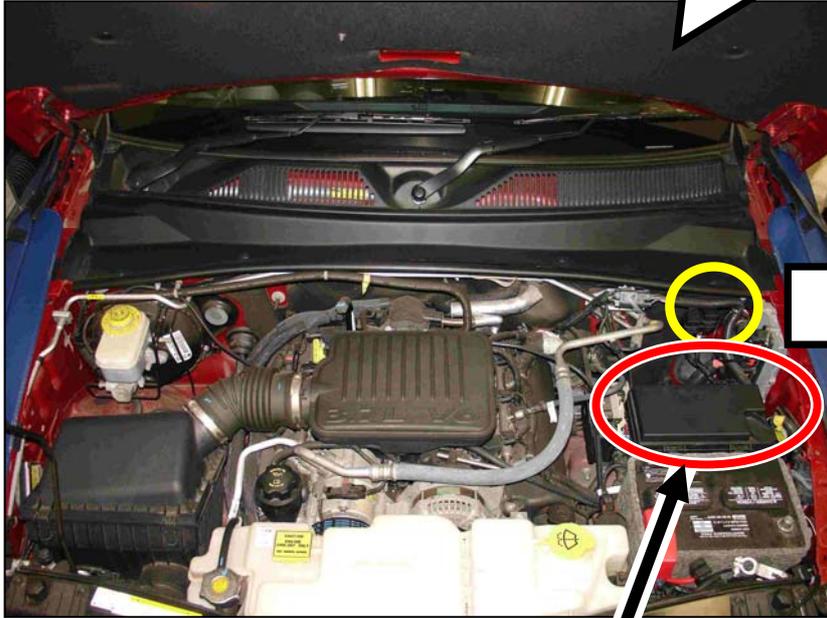

エンジン・ルーム



基準不適合発生箇所

フロント・ウィンド・ワイパ・システムにおいて、フロント・ワイパ制御モジュール内にある間欠作動モード用リレーの耐久性が不足しているため、フロント・ワイパの間欠作動モードを頻繁に使用すると当該リレーが固着するものがある。そのため、フロント・ワイパが動かなくなり、最悪の場合、雨天時における前方視界を確保出来ないおそれがある。

改善の内容

全車両、フロント・ワイパ制御モジュールを点検し、対象となるものは、対策品(間欠ワイパ用代替リレー)を装着するとともに、フロント・ワイパ制御モジュールのプログラムを対策品に対応したものへ書き換える。

識別 : エンジンルーム内、バルクヘッド左側にあるスタッド・ボルト頭部に黄色ペイントを塗布。