


改善箇所説明図③

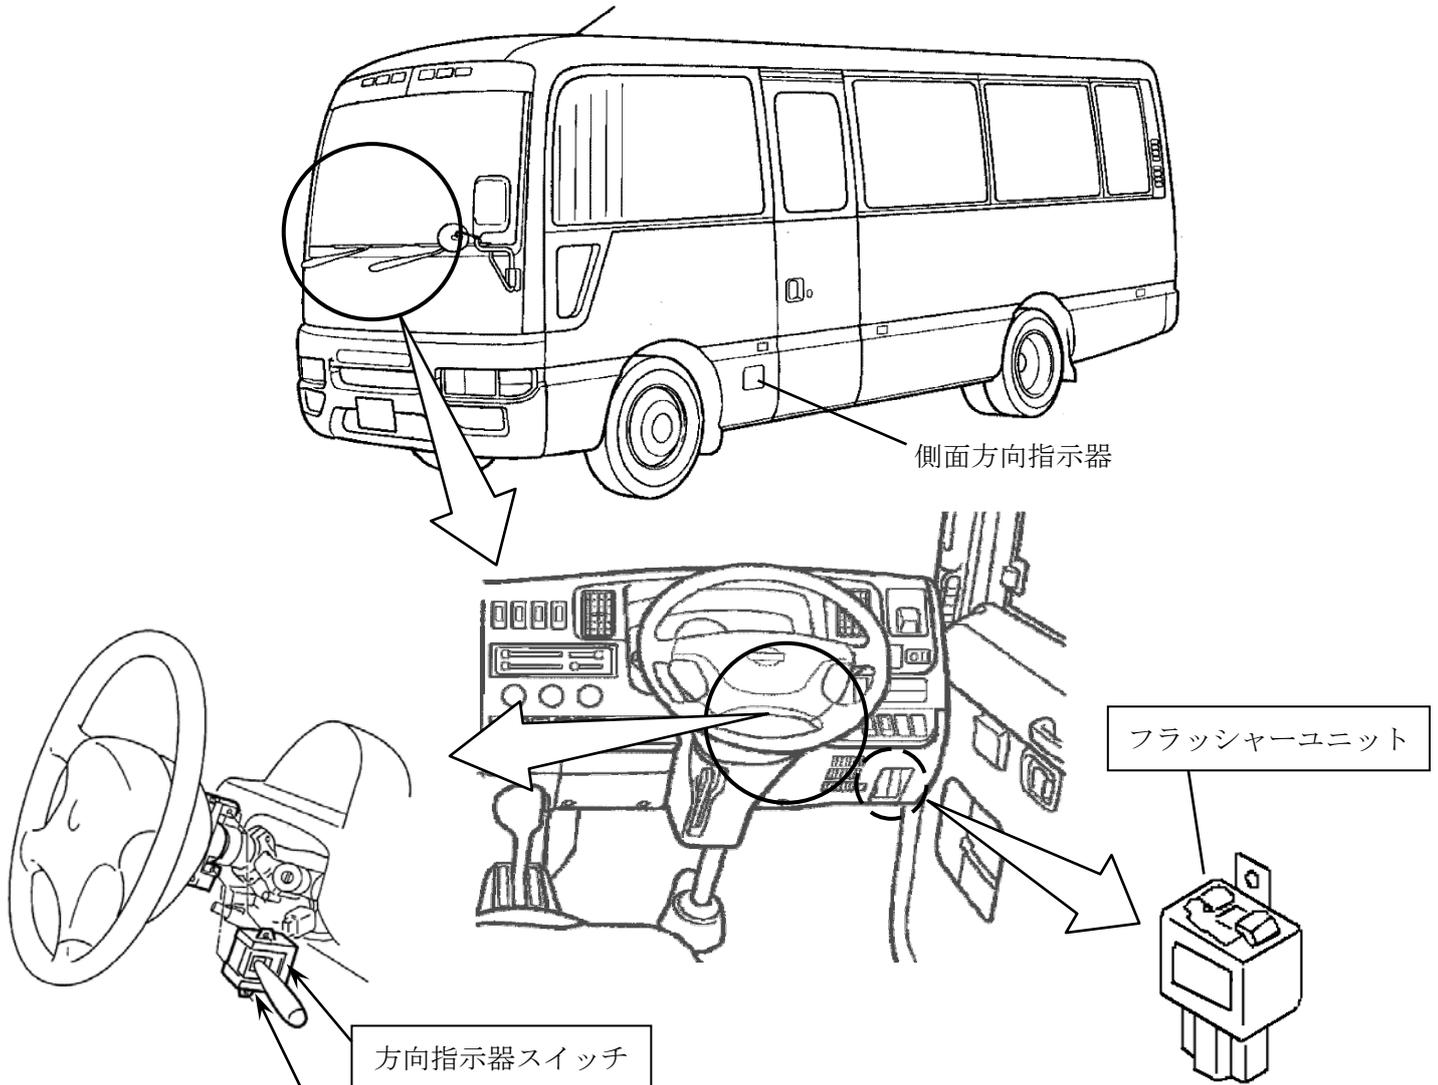

基準不適合発生箇所

側面方向指示器を備えた車両の方向指示器スイッチにおいて、フラッシャーユニットの回路が不適切なため、当該スイッチ操作時の通電によりアーク放電が発生し、接点が摩耗するものがあり、最悪の場合、方向指示器が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該フラッシャーユニットを対策品と交換するとともに、方向指示器スイッチを新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。