

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年7月29日

リコール届出番号	2583	リコール開始日	平成22年7月30日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一		問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182
不具合の部位(部品名)	原動機(コンロッドメタル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高速での使用頻度が高い業務用途等の3速オートマチック車において、エンジンオイルが不足している状態で走行するとコンロッドメタルが焼き付き、異音が発生する可能性がある。そのため、そのまま高速走行を続けるとエンジンが破損し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンの油圧警告装置の作動設定値を変更するとともに、警告灯が点灯した際にエンジン回転数を制限する制御を追加する。なお、対策品の準備に時間を要するため、暫定措置として、使用者へ当該オイル量などの日常点検を注意喚起する。		
不具合件数	74件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2583のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	EBD-S321V GBD-S321V	ハイゼット	S321V-0000055～S321V-0074072 平成19年12月3日～平成22年4月2日	51,288	3速オートマチック車
	EBD-S331V GBD-S331V		S331V-0000055～S331V-0036502 平成19年12月3日～平成22年4月2日	17,465	
	EBD-S321W	ハイゼット デッキバン	S321W-0000051～S321W-0001286 平成19年12月27日～平成22年2月17日	902	
	EBD-S331W		S331W-0000051～S331W-0001681 平成19年12月27日～平成22年2月17日	756	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年12月3日～平成22年4月2日	(計 70,411 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。