

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年7月29日

リコール届出番号	2584	リコール開始日	平成22年7月30日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(パルセーションダンパ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料装置において、パルセーションダンパ(燃料圧脈動減衰器)の製造工程でダイヤフラムを傷付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の使用過程における燃料圧の脈動で当該ダイヤフラムの傷から亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パルセーションダンパの製造番号を確認し、対象に該当するものは良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2584のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	CBA-L375S	タント	L375S-0233953~L375S-0266120	5,890	
	DBA-L375S		平成21年9月18日~平成21年11月19日		
	CBA-L385S		L385S-0031142~L385S-0036500	2,380	
			平成21年6月26日~平成21年11月13日		
	CBA-L175S	ムーヴ	L175S-0264293~L175S-0285115	5,265	
	DBA-L175S		平成21年9月18日~平成21年11月19日		
	CBA-L185S		L185S-0075193~L185S-0079038	874	
	DBA-L185S	平成21年9月18日~平成21年11月19日			
	CBA-L275S	ミラ	L275S-0097956~L275S-0101888	849	
	DBA-L275S		平成21年9月18日~平成22年1月12日		
			L275S-2070837~L275S-2084599	3,427	
			平成21年9月18日~平成21年12月22日		
	CBA-L285S		L285S-0016757~L285S-0016907	145	
	DBA-L285S	平成21年9月18日~平成21年10月23日			
	L285S-2011509~L285S-2013222	539			
	平成21年9月18日~平成21年12月3日				
CBA-L575S	ムーヴ コンテ	L575S-0063974~L575S-0073566	2,473		
DBA-L575S		平成21年9月18日~平成21年12月3日			
CBA-L585S		L585S-0010847~L585S-0012451	472		
DBA-L585S	平成21年9月18日~平成21年11月23日				
DBA-L675S	ミラ ココア	L675S-0005878~L675S-0020955	3,596		
		平成21年9月18日~平成21年12月16日			
DBA-L685S		L685S-0000699~L685S-0001019	258		
	平成21年9月18日~平成21年10月20日				
	(計17型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月26日~平成22年1月12日	(計 26,168 台)	

備考) 本件は、平成22年6月10日付、届出番号「2554」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。