


## 改善箇所説明図

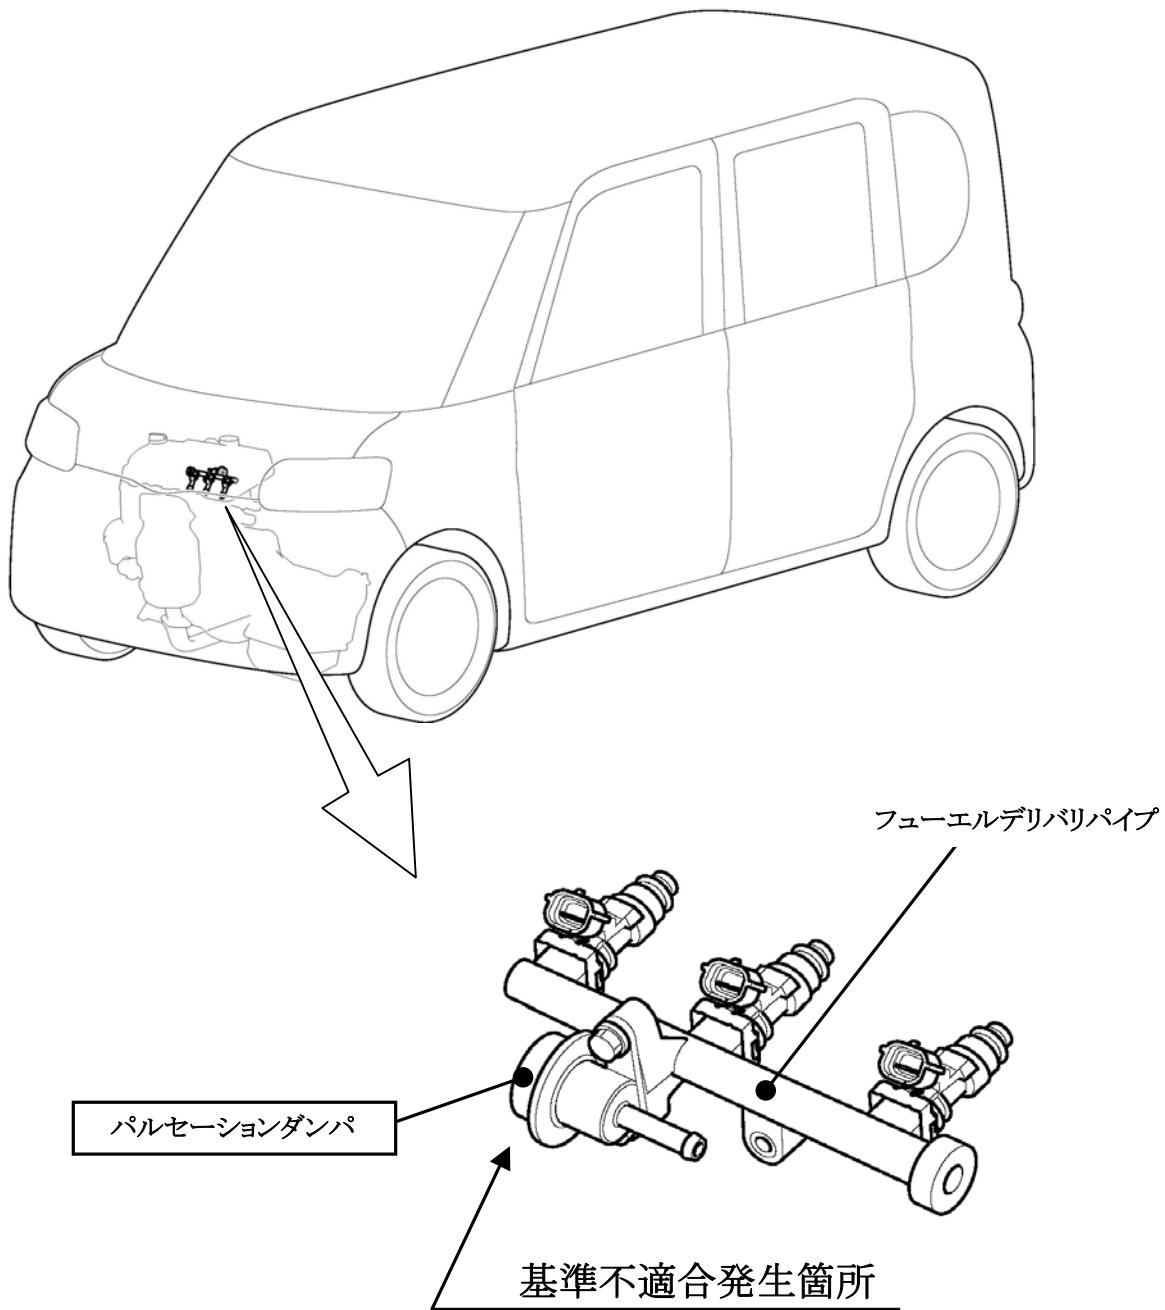

〔 エンジンの燃料装置において、パルセーションダンパ(燃料圧脈動減衰器)の製造工程でダイヤフラムを傷付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の使用過程における燃料圧の脈動で当該ダイヤフラムの傷から亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。 〕

### 改善の内容

全車両、パルセーションダンパの製造番号を確認し、対象に該当するものは良品に交換する。

注: [ ] は交換部品を示す。

識別 : エンジルーム内左フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。