

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 9 月 7 日

リコール届出番号	外-1696	リコール開始日	平成 22 年 9 月 8 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料タンク固定ナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク取り付け部において、固定ナットの緩み止めが不適切なため、ナットが緩むことがある。そのため、ハンドルを操作した際に固定ボルトがフロントフォークと接触し、ハンドルの可動域が制限される、又は固定ナット及び当該ボルトが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定用ナットに緩み止め剤を塗布し、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1696 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	R1200GS-A	BMW R1200GS-A	WB10382J96ZN90793 ~ WB10382JX7ZN99987 平成 18 年 2 月 13 日 ~ 平成 19 年 2 月 19 日	230 台	
	R1200GS-A	BMW R1200GS-A	WB10382J87ZU74714 ~ WB10382037ZU80377 平成 19 年 2 月 26 日 ~ 平成 19 年 9 月 24 日	178 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 2 月 13 日 ~ 平成 19 年 9 月 24 日	408 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。