

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42-353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年9月10日

リコール届出番号	2600	リコール開始日	平成22年9月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 <span style="float: right;">( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )</span>		
不適合の部位(部品名)	アクセルペダル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①アクセルペダルに備えられているアクセル開度センサにおいて、取付けボルトの締付けトルクが不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると当該センサが脱落し、最悪の場合、アクセルペダルを踏んでもエンジン回転が上がらなくなるおそれがある。 ②アクセルペダルに備えられているアクセル開度センサにおいて、ハーネスクランプの締付けトルクが不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると当該クランプが外れ、アクセル開度センサハーネスとアクセルペダルが干渉するおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、アクセル開度センサ取付けボルトを正規トルクで締付ける。 ②全車両、アクセル開度センサハーネスクランプの取付けボルトを正規トルクで締付ける。		
不具合件数	①、② 0件	事故の有無	無し
発見の動機	①部品メーカーからの情報による。②キャビン製造メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者には、使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。</li> <li>・対策完了車には、ステッカ(No.2600)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDR-WA105	WA200-6	WA105-70001~WA105-71080 平成19年4月27日~平成22年6月7日	133台	①133
コマツ	EDR-WA103	WA270-6	WA103-75001~WA103-75933 平成19年1月31日~平成22年6月15日	84台	①84
コマツ	EDR-WA108	WA320-6	WA108-70001~WA108-70679 平成19年6月29日~平成22年6月14日	68台	①68
コマツ	JDS-WA095	WA380-6	WA095-65084~WA095-66196 平成18年8月10日~平成22年7月12日	46台	①44 ②2
コマツ	JDS-WA091	WA430-6	WA091-65068~WA091-65607 平成18年10月24日~平成22年6月17日	21台	①21

コマツ	JDS-WA098	WA470-6	WA098-85084～WA098-90301 平成18年11月1日～平成22年6月18日	7台	①7
		WA480-6	WA098-85067～WA098-90294 平成18年9月22日～平成22年6月17日	3台	①3
コマツ	JDS-WA096	WA500-6	WA096-55163～WA096-55611 平成18年11月15日～平成22年6月17日	2台	①2
コマツ	JDS-GD024	GD755-5	GD024-50003～GD024-50054 平成20年5月15日～平成22年1月14日	21台	①21
		GH320-5	GD024-50002～GD024-50047 平成20年5月15日～平成22年1月14日	10台	①10
	(計8型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年8月10日～平成22年7月12日	(計395台)	①393 ②2

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。