

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月21日

リコール届出番号	外-1706	リコール開始日	平成22年10月22日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	車幅灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車幅灯一体型の前照灯において、灯火器裏側カバーのシーリング材が不適切なため、シーリング材の気化成分により車幅灯(発光ダイオード)の電気基板接点が腐食して接触不良を起こし、車幅灯が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右の車幅灯一体型の前照灯の製造年月日を点検し、対象となるものは当該車幅灯一体型の前照灯を対策品と交換する。		
不具合件数	186件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1706のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4FBUHS	RS6 / RS6 アバント	WUAZZZ4F98N901160 ~ WUAZZZ4F08N902861 平成20年 6月21日 ~ 平成20年12月15日	150	
			WUAZZZ4FX9N900293 ~ WUAZZZ4F69N901277 平成20年12月 4日 ~ 平成21年 7月13日	137	
			WUAZZZ4F8AN900278 ~ WUAZZZ4F9AN900693 平成21年12月 7日 ~ 平成22年 6月17日	8	
	ABA-4FCAJA	A6 3.0 TFSI クワトロ / A6 アバント 3.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ4F69N005801 ~ WAUZZZ4FX9N058016 平成20年11月25日 ~ 平成21年 6月 5日	108	
			WAUZZZ4F2AN000972 ~ WAUZZZ4F0AN008326 平成21年 7月 6日 ~ 平成21年 8月 5日	16	
	ABA-4FCAJS	A6 3.0 TFSI クワトロ / A6 アバント 3.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ4F79N005497 ~ WAUZZZ4F39N057807 平成20年11月25日 ~ 平成21年 6月17日	166	
			WAUZZZ4F1AN000199 ~ WAUZZZ4F2AN008568 平成21年 7月 6日 ~ 平成21年 8月 5日	37	
	ABA-4FCCES	A6 2.8 FSI クワトロ / A6 アバント 2.8 FSI クワトロ	WAUZZZ4F19N006287 ~ WAUZZZ4F19N058292 平成20年11月25日 ~ 平成21年 6月 5日	190	
			WAUZZZ4F7AN000255 ~ WAUZZZ4F5AN007074 平成21年 7月13日 ~ 平成21年 8月 5日	5	
(計4型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年 6月21日 ~ 平成22年 6月17日	(計 817台)		

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。