

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年10月28日

リコール届出番号	2634	リコール開始日	平成22年10月29日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リアコイルスプリング固定用ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアコイルスプリング固定用ブラケットとサイドメンバの溶接が不適切なため、そのまま使用を続けると、当該溶接部が剥がれ、最悪の場合、当該スプリングが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットをサイドメンバーにねじで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	車両製作工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2634のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-C25	セレナ	C25-501275~C25-501792 平成22年8月5日~平成22年8月24日	450台	
	DBA-CC25		CC25-383361~CC25-384381 平成22年8月5日~平成22年8月24日	926台	
スズキ	DBA-SC25	ランディ	C25-691181~C25-691203 平成22年8月5日~平成22年8月21日	23台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月5日~平成22年8月24日	(計1,399台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。