

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月16日

リコール届出番号	2678	リコール開始日	平成22年12月17日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯の電気配線）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯操作スイッチに接続する電気配線の配索長さに余裕が少ない設定のため、配索作業で配線を張り過ぎたものがある。そのため、前照灯の切替えスイッチを操作した際に、端子結合部が追従できずに動いて接触抵抗が増え、端子が発熱してカプラーが溶け、最悪の場合、ロービームが不灯となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ロービーム端子のみ長い配線に交換し、結束バンドで固定する。なお、接続カプラーが溶損しているものは、前照灯操作スイッチとカプラーを新品に交換する。			
不具合件数	130件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2678のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GD1	フィット	GD1-1067556～GD1-1279828 平成13年11月2日～平成14年11月1日	212,273	
			GD1-1500002～GD1-1568296 平成14年11月4日～平成15年3月27日	56,274	
			GD1-8000161～GD1-8001320 平成13年11月3日～平成14年10月28日	1,160	
			GD1-8100001～GD1-8100398 平成14年11月12日～平成15年3月26日	366	
	LA-GD2		GD2-1005640～GD2-1030182 平成13年11月3日～平成14年11月4日	24,543	
			GD2-1500001～GD2-1514403 平成14年11月4日～平成15年9月30日	11,299	
			GD2-8000026～GD2-8000242 平成13年11月13日～平成14年10月23日	217	
			GD2-8100001～GD2-8100100 平成14年11月14日～平成15年9月25日	73	
	LA-GD3		GD3-1500024～GD3-1555278 平成14年9月2日～平成15年9月30日	25,358	
			GD3-8000001～GD3-8000231 平成14年10月18日～平成15年9月26日	135	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	LA-GD4	フィット	GD4-1500001～GD4-1508102 平成14年5月9日～平成15年9月30日	3,310	
			GD4-8000001～GD4-8000054 平成14年10月24日～平成15年9月24日	31	
	UA-GD1	フィット	GD1-1700001～GD1-1761659 平成15年4月3日～平成15年9月30日	50,658	
			GD1-1900004～GD1-1917533 平成15年10月7日～平成15年12月22日	13,997	
			GD1-8200001～GD1-8200291 平成15年4月15日～平成15年9月25日	247	
			GD1-8300001～GD1-8300114 平成15年11月4日～平成15年12月18日	96	
			GD2-1600002～GD2-1602355 平成15年10月8日～平成15年12月22日	1,733	
			GD2-8200002～GD2-8200017 平成15年11月7日～平成15年12月24日	11	
	UA-GD2	フィット	GD3-1700008～GD3-1705796 平成15年10月8日～平成15年12月23日	2,725	
			GD3-8100001～GD3-8100018 平成15年11月7日～平成15年12月19日	9	
	UA-GD3	フィット	GD4-1600002～GD4-1600927 平成15年10月7日～平成15年12月22日	440	
			GD4-8100002～GD4-8100009 平成15年11月7日～平成15年12月11日	7	
	UA-GD4	フィット	GD1-2000001～GD1-2039492 平成16年1月7日～平成16年5月26日	32,401	
			GD1-2100003～GD1-2261088 平成16年6月1日～平成17年11月25日	132,894	
	DBA-GD1	フィット	GD1-2300004～GD1-2444370 平成17年11月29日～平成19年9月28日	101,384	
			GD1-8400001～GD1-8400268 平成16年1月27日～平成16年5月21日	241	
			GD1-8500001～GD1-8500573 平成16年6月18日～平成17年11月22日	499	
			GD1-8600001～GD1-8600449 平成18年1月10日～平成19年9月25日	326	
			GD2-1700002～GD2-1705006 平成16年1月7日～平成16年5月21日	3,886	
			GD2-1800002～GD2-1819417 平成16年6月2日～平成17年11月23日	15,544	
			GD2-1900001～GD2-1918428 平成17年11月29日～平成19年9月26日	13,436	
	DBA-GD2	フィット	GD2-8300001～GD2-8300042 平成16年1月28日～平成16年5月18日	36	
			GD2-8400001～GD2-8400080 平成16年6月22日～平成17年11月7日	72	
GD2-8500001～GD2-8500092 平成18年1月12日～平成19年9月20日			70		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD3	フィット	GD3-2000007～GD3-2019495 平成17年12月6日～平成19年10月5日	9,307	
			GD3-8400002～GD3-8400116 平成18年1月17日～平成19年9月20日	63	
	DBA-GD4		GD4-1900001～GD4-1903035 平成17年12月6日～平成19年9月26日	1,305	
			GD4-8400001～GD4-8400022 平成18年1月17日～平成19年7月19日	9	
	CBA-GD3		GD3-1800001～GD3-1807079 平成16年1月7日～平成16年5月21日	3,236	
			GD3-1900006～GD3-1929353 平成16年6月4日～平成17年11月24日	12,199	
			GD3-8200005～GD3-8200051 平成16年2月9日～平成16年5月21日	30	
			GD3-8300002～GD3-8300158 平成16年6月21日～平成17年11月22日	101	
			GD4-1700002～GD4-1701520 平成16年1月7日～平成16年5月21日	707	
	CBA-GD4		GD4-1800004～GD4-1804065 平成16年6月11日～平成17年11月23日	1,661	
			GD4-8200004～GD4-8200014 平成16年2月23日～平成16年5月13日	9	
			GD4-8300003～GD4-8300042 平成16年6月25日～平成17年11月8日	14	
			(計14型式) (計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年11月2日～平成19年10月5日	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。