

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 12 月 21 日

リコール届出番号	外-1726	リコール開始日	平成 22 年 12 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	懸架装置 (リレーレバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアサスペンション下部のリレーレバー取付部の腐食対策が不適切なため、当該取付部のブッシュに腐食が生じ、リレーレバーの動きが悪くなる可能性がある。そのため、当該レバーに負荷がかかり、最悪の場合、リレーレバーが折損し、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リレーレバーを対策へ交換するとともに、保護クリップを追加する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1726 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	K 1200 S	BMW K1200S	WB10581J55ZL91265 ～ WB10581J35ZL99929 平成 16 年 10 月 11 日 ～ 平成 17 年 7 月 4 日	459	
	K 1200 S	BMW K1200S	WB10581J46ZR80566 ～ WB10581A18ZR89972 平成 17 年 8 月 9 日 ～ 平成 19 年 10 月 8 日	618	
	K 1200 S	BMW K1200S	WB10581A28ZU42550 ～ WB10581A68ZU43538 平成 19 年 10 月 22 日 ～ 平成 20 年 2 月 25 日	104	
	K 1200 S	BMW K1200S	WB10581A38ZW14729 ～ WB10581A18ZW15491 平成 20 年 3 月 1 日 ～ 平成 20 年 4 月 28 日	48	
	K 1200 R	BMW K1200R	WB10584076ZN10096 ～ WB10584098ZN22656 平成 17 年 2 月 16 日 ～ 平成 20 年 4 月 28 日	622	
	K 1200 R-S	BMW K1200R-S	WB10585JX7ZP75197 ～ WB10585037ZP78272 平成 18 年 11 月 1 日 ～ 平成 19 年 7 月 16 日	215	
	K 1200 GT	BMW K1200GT	WB10587J36ZN65570 ～ WB10587058ZN74930 平成 18 年 3 月 1 日 ～ 平成 20 年 1 月 14 日	438	
	K 1200 GT	BMW K1200GT	WB10587028ZU95523 ～ WB10587048ZU96589 平成 20 年 1 月 21 日 ～ 平成 20 年 4 月 21 日	48	
	K 1300 S	BMW K1300S	WB10508049ZV65279 ～ WB1050807BZV72880 平成 20 年 11 月 1 日 ～ 平成 22 年 10 月 1 日	481	
	K 1300 R	BMW K1300R	WB105180X9ZV77314 ～ WB1051800BZV82480 平成 20 年 11 月 1 日 ～ 平成 22 年 10 月 1 日	334	
	K 1300 GT	BMW K1300GT	WB10538099ZW00173 ～ WB105380XAZW05578 平成 20 年 11 月 24 日 ～ 平成 22 年 4 月 19 日	238	
	(7 型式)	(7 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 16 年 10 月 11 日 ～ 平成 22 年 10 月 1 日	(計 3,605 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。