

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 1月 27日

リコール届出番号	2698	リコール開始日	平成23年 1月 28日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（テンショナプーリ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オルタネータ等補機類を駆動する補機類駆動ベルトのテンショナ内部のスプリングの製造が不適切なため、当該スプリングが折損し、補機類駆動ベルトの張力が維持できなくなるものがある。そのため、当該ベルトの張力が低下して異音が発生し、そのまま使用を続けると、当該ベルトが外れてオルタネータプーリ、ウォータポンププーリ及びパワーステアリングポンププーリを駆動できなくなり、発電不良及び冷却不良が発生し警告灯が点灯するとともに、パワステ機能が停止しハンドル操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補機類駆動ベルトテンショナを良品と交換する。		
不具合件数	28件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2698のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-TDA4W	エスクード	TDA4W-100034～TDA4W-105080 平成20年6月2日～平成21年6月1日	5,030	
			TDA4W-201001～TDA4W-202490 平成21年6月1日～平成22年3月31日	1,484	
			TDA4W-210001～TDA4W-211009 平成22年4月1日～平成22年10月14日	1003	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月2日～平成22年10月14日	(計7,517台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。