

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 2月17日

リコール届出番号	2708	リコール開始日	平成23年 2月18日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（整流器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	整流器の製造工程において、冷却フィン付きケースとパワーモジュール（電力用複合素子）の接着が不十分なため、パワーモジュール内部の整流素子が冷却されずに温度が上昇し、発電電流の制御ができなくなるものがある。そのため、バッテリーが充電不足となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、整流器を対策品と交換する。		
不具合の件数	108件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo.2708のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	BA-CJ44A	スカイウェイブ	CJ44A-108537～CJ44A-110936 平成19年2月19日～平成19年8月31日	2,340	
	JBK-CJ45A		CJ45A-100043～CJ45A-107837 平成19年2月14日～平成21年9月2日	7,766	
	JBK-CJ46A		CJ46A-100020～CJ46A-109315 平成19年8月25日～平成21年10月22日	9,235	
	BC-CK44A		CK44A-101846～CK44A-103517 平成19年7月16日～平成20年9月10日	1,568	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBL-CK45A	スカイウェイブ	CK45A-100026～CK45A-100409 平成21年4月2日～平成21年9月24日	366	
	JBK-CJ47A	ジェンマ	CJ47A-100068～CJ47A-104847 平成20年7月18日～平成21年5月8日	4,759	
	BC-VK54A	イントルーダー	VK54A-104773～VK54A-106194 平成19年8月9日～平成20年9月18日	1,418	
	EBL-VK56A		VK56A-100022～VK56A-100747 平成20年9月22日～平成21年8月21日	723	
	BC-GK7DA	GSR400	GK7DA-102126～GK7DA-103225 平成19年8月30日～平成20年9月3日	1,100	
	EBL-GK7EA		GK7EA-100026～GK7EA-100657 平成21年2月12日～平成21年9月22日	630	
	EBL-GW72A	バンディット 1250	GW72A-100614～GW72A-101681 平成19年7月16日～平成21年8月27日	1,050	
	(計11型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月14日～平成21年10月22日	(計30,955台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。