


改善箇所説明図

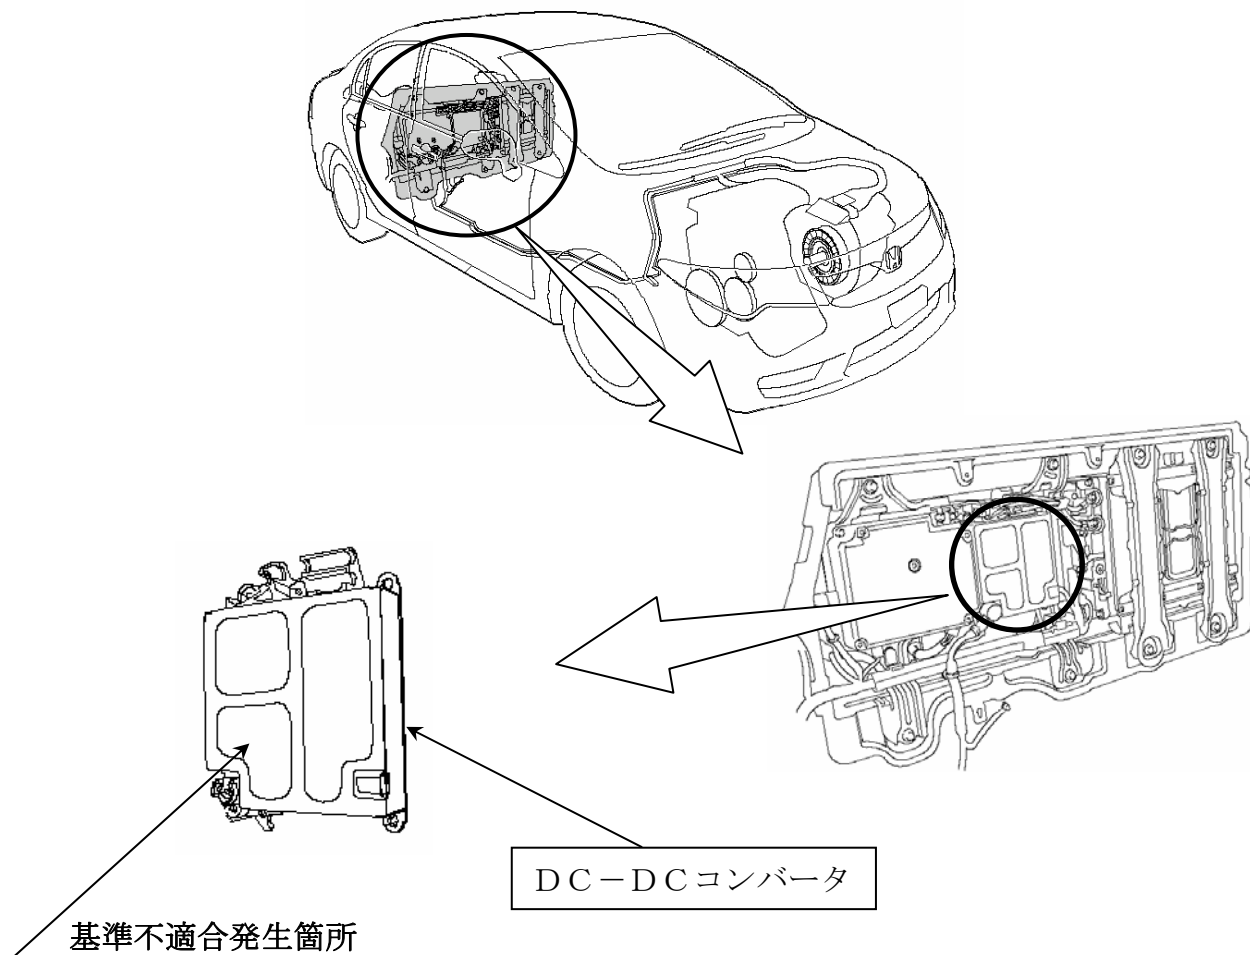

ハイブリッドシステムの補機用直流電圧変換器（DC-DCコンバータ）のダイオードの特性検査方法が不適切なため、検査時にダイオードを損傷させたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、低電圧回路が短絡してメインヒューズが切れ、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、DC-DCコンバータを良品と交換する。

注：□は交換部品を示す。

識別：右フロントドア アップアヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。