連絡先 自動車交通局技術安全部審査課

リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年3月3日

リコール届出番号	2715	リコール開始日	平成23年3月4日			
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 細井 行 TEL 0120-119-113					
不具合の部位(部品名)	燃料装置					
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	燃料タンクを増設した観光バスにおいて、当該タンクの敷板の形状が不適切なため、タンク底面と敷板の間に水が溜まり、腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該タンクに穴が開き、燃料が漏れるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを新品に交換し、敷板を対策品に変更する。					
不具合件数	5件	事故の有無	無し			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート 付近にNo.2715のステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備	考
いすぶ KL LV774PO	KI _I W774D9	ガーラ	LV774R2-3000001~LV774R2-3000542 平成12年1月13日~平成16年6月14日	436		
	KL-LV774R2		LV774R2-7000007~LV774R2-7000213 平成16年6月18日~平成17年8月22日	166		
KC-LV780H1 KL-LV780H2	KC-LV780H1		LV780H1-3000002~LV780H1-3000186 平成9年5月8日~平成12年6月20日	178		
		LV780H2-3000001~LV780H2-3000094 平成12年7月12日~平成16年5月14日	94			
		LV780H2-7000001~LV780H2-7000031 平成16年7月9日~平成17年8月22日	31			
	KC-LV781N1		LV781N1-3000002~LV781N1-3000013 平成9年3月21日~平成11年4月16日	10		
KL-LV781N2 KC-LV781R1 KL-LV781R2	KL-LV781N2		LV781N2-3000001~LV781N2-3000005 平成12年7月12日~平成13年12月25日	3		
	KC-LV781R1		LV781R1-3000003~LV781R1-3000366 平成8年11月29日~平成12年6月22日	241		
		LV781R2-3000001~LV781R2-3000242 平成12年6月29日~平成16年4月26日	107			
		LV781R2-7000001~LV781R2-7000098 平成16年6月14日~平成17年7月20日	39			
	KC-LV782R1		LV782R1-3000008~LV782R1-3000311 平成8年10月28日~平成12年6月7日	229		
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成8年10月28日~平成17年8月22日	(合計1,534台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。