

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 23 年 3 月 8 日

リコール届出番号	外-1734	リコール開始日 : 平成 23 年 3 月 8 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 クリスチャン・ウォルターズ (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	電装品制御装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電装品制御装置において、製造過程における接合面の防水処理が不適切なものがあり、当該装置に水が浸入し内部回路がショートする場合がある。そのため、当該装置から電子制御コンピュータに信号が正しく伝わらなくなることにより電子制御コンピュータが異常と認識し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該装置を良品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 改善実施済車には、フレームヘッド部に外-1734 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	BV5	FXST ソフテイル スタンダード	5HD1BV5E8BB010192～ 5HD1BV5E0BB018903 平成22年6月29日～平成22年10月6日	64 台	
ハーレー ダビッドソン	BW5	FLSTC ヘリテイジ ソフテイル クラシック	5HD1BW5E4BB010146～ 5HD1BW5E7BB025692 平成22年6月29日～平成22年12月9日	201 台	
ハーレー ダビッドソン	BX5	FLSTF ファットボーイ	5HD1BX5E0BB010148～ 5HD1BX5E4BB023937 平成22年6月29日～平成22年11月25日	151 台	
ハーレー ダビッドソン	JD5	FLSTN ソフテイル デラックス	5HD1JD5E0BB010264～ 5HD1JD5E6BB023486 平成22年6月29日～平成22年11月25日	127 台	
ハーレー ダビッドソン	JK5	FXCWC ロッカーC	5HD1JK5EXBB010258～ 5HD1JK5E6BB024478 平成22年6月29日～平成22年12月22日	56 台	
ハーレー ダビッドソン	JM5	FLSTSB クロスボーンズ	5HD1JM5E2BB010167～ 5HD1JM5E4BB023552 平成22年6月29日～平成22年11月25日	113 台	

ハーレー ダビッドソン	JN5	FLSTFB ファットボーイ ロー	5HD1JN5E4BB010130～ 5HD1JN5EXBB023917 平成22年6月29日～平成22年11月25日	201 台	
ハーレー ダビッドソン	PY9	FLSTSE2 CV0 ソフテイル コンバーチブル	5HD1PY9E4BB950082～ 5HD1PY9E9BB950658 平成22年10月27日～平成22年11月25日	15 台	
	計8型 式	計8車種	(輸入期間の全体範囲) 平成22年6月29日～平成22年12月22日	計928台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
備考；尚、後付け部品として電装品制御装置を取付けた車両については、同日自主改善を行います。