

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年3月29日

リコール届出番号	2717	リコール開始日	平成23年3月30日
届出者の氏名又は名称	住友建機株式会社 社長 清水 謙介	問い合わせ先:	住友建機株式会社 品質保証部 品質管理グループ TEL 043-420-1510
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ポンプカップリング)		
基準不適合状態に有ると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機からの動力を油圧ポンプに伝達するポンプカップリングにおいて、油圧ポンプを取り付けているポンプハウジングの強度が不足しているため、油圧ポンプに揺れが発生し、当該カップリングのギヤの歯面が摩耗する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ギヤの歯面が摩滅し、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ポンプハウジングを対策品に、当該カップリングのギヤを新品に交換するとともに、ポンプ取り付け用のバネ座金を廃止する。なお、アダプタにノックピンのないものは、カップリングの位置決めを容易にするためノックピン取り付けタイプに変更する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は個別訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日本自動車整備振興会連合会発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、操作パネル右上にNo. 2717のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
住友	A50A1	HA50W	A50A1-0015~A50A1-0112 平成14年10月4日 ~平成16年8月18日	94台	
		HA44W-5			
	SB-A50A1	HA50W HA44W-5	A50A1-0105~A50A1-0237 平成16年8月25日 ~平成20年6月16日	119台	
			SMTA50A1C00000300~ SMTA50A1C00000319 平成20年4月24日 ~平成21年8月20日	20台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年10月4日~ 平成21年8月20日	(計233台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。