
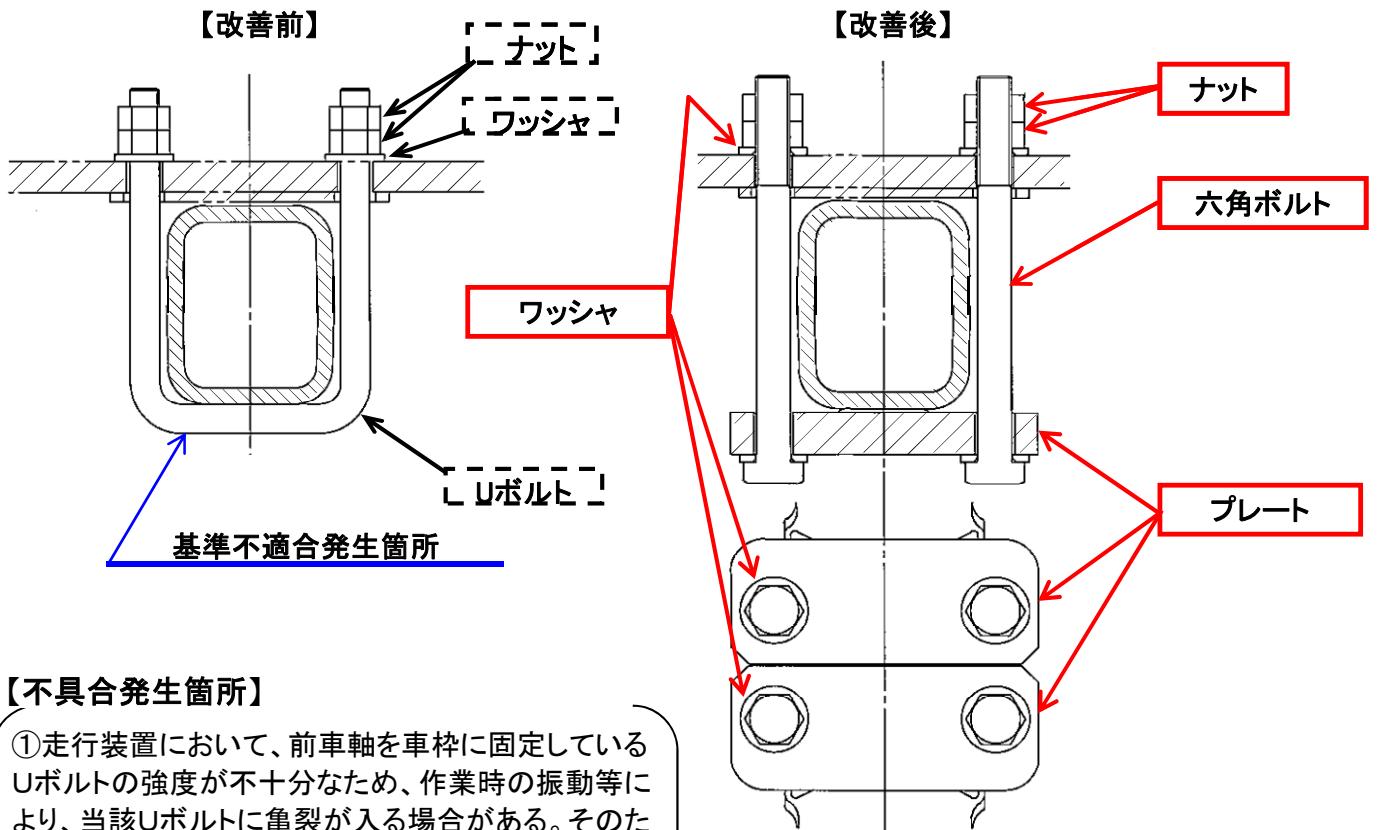


【改善箇所説明図】

①走行装置(Uボルト)

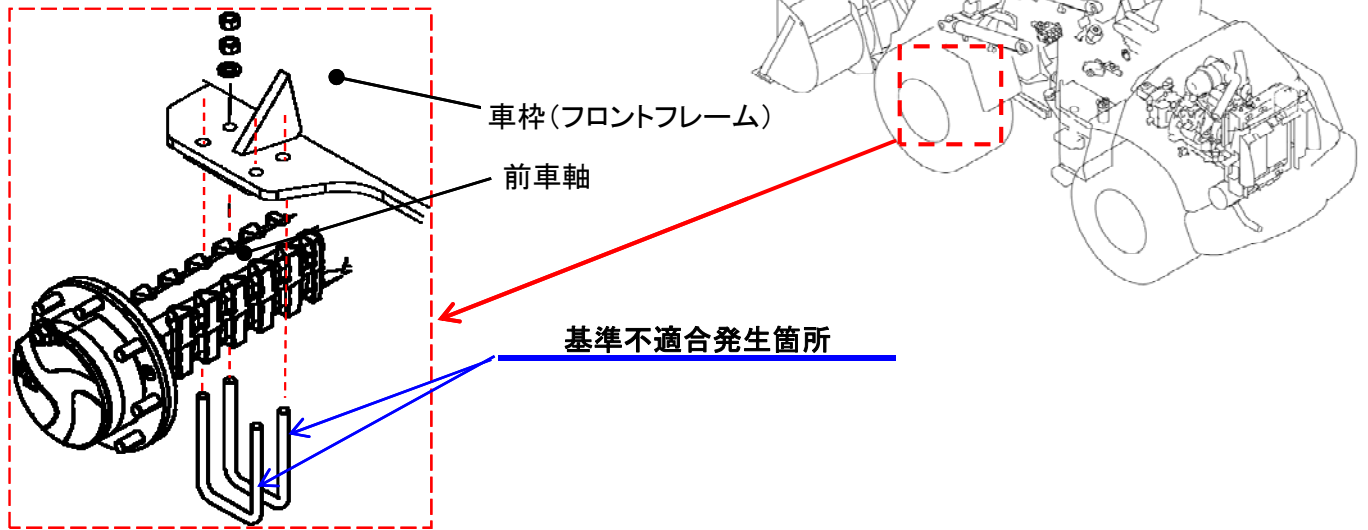

【不具合発生箇所】

①走行装置において、前車軸を車枠に固定しているUボルトの強度が不十分のため、作業時の振動等により、当該Uボルトに亀裂が入る場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、Uボルトが折損し、最悪の場合、前車軸がずれ走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

①全車両、前車軸を車枠に固定していたUボルト、ナット及びワッシャを取り外し、六角ボルト、ナット、ワッシャ、プレートの対策品を取り付ける。

識別: ボルト形状で識別とする。

注: [] は取り外す部品を示す。

[] は交換部品を示す。