

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 23 年 5 月 17 日

リコール届出番号	外-1749	リコール開始日	平成 23 年 5 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社〕 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578		
不具合の部位(部品名)	灯火装置 (リアコンビネーションライト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアコンビネーションライトにおいて、当該リアコンビネーションライト内部のクッション材の材質が不適切なため、クッション材に含まれる気化成分が後面方向指示器用LED (発光ダイオード) の電気基板の接続部を腐食させる場合がある。そのため、当該接続部が接触不良となり、後面方向指示器が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアコンビネーションライトを対策品と交換する。		
不具合件数	62 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1749 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-VR20	BMW 320i ツリング [®]	WBAUS72040A370022 ~ WBAUS72090A372512 平成 20 年 9 月 15 日 ~ 平成 21 年 8 月 28 日	1,160	
	ABA-VS25	BMW 325i ツリング [®]	WBAUT92010A538501 ~ WBAUT92050A539117 平成 20 年 8 月 20 日 ~ 平成 21 年 8 月 31 日	307	
	ABA-VS35	BMW 335i ツリング [®]	WBAUV72030A491907 ~ WBAUV72010A492120 平成 20 年 9 月 16 日 ~ 平成 21 年 8 月 27 日	85	
WBAUV71040A193707 ~ WBAUV71060A193921 平成 20 年 8 月 20 日 ~ 平成 21 年 6 月 5 日			21		
	(3 型式)	(3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 8 月 20 日 ~ 平成 21 年 8 月 31 日	(計 1,573 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。