


改善箇所説明図

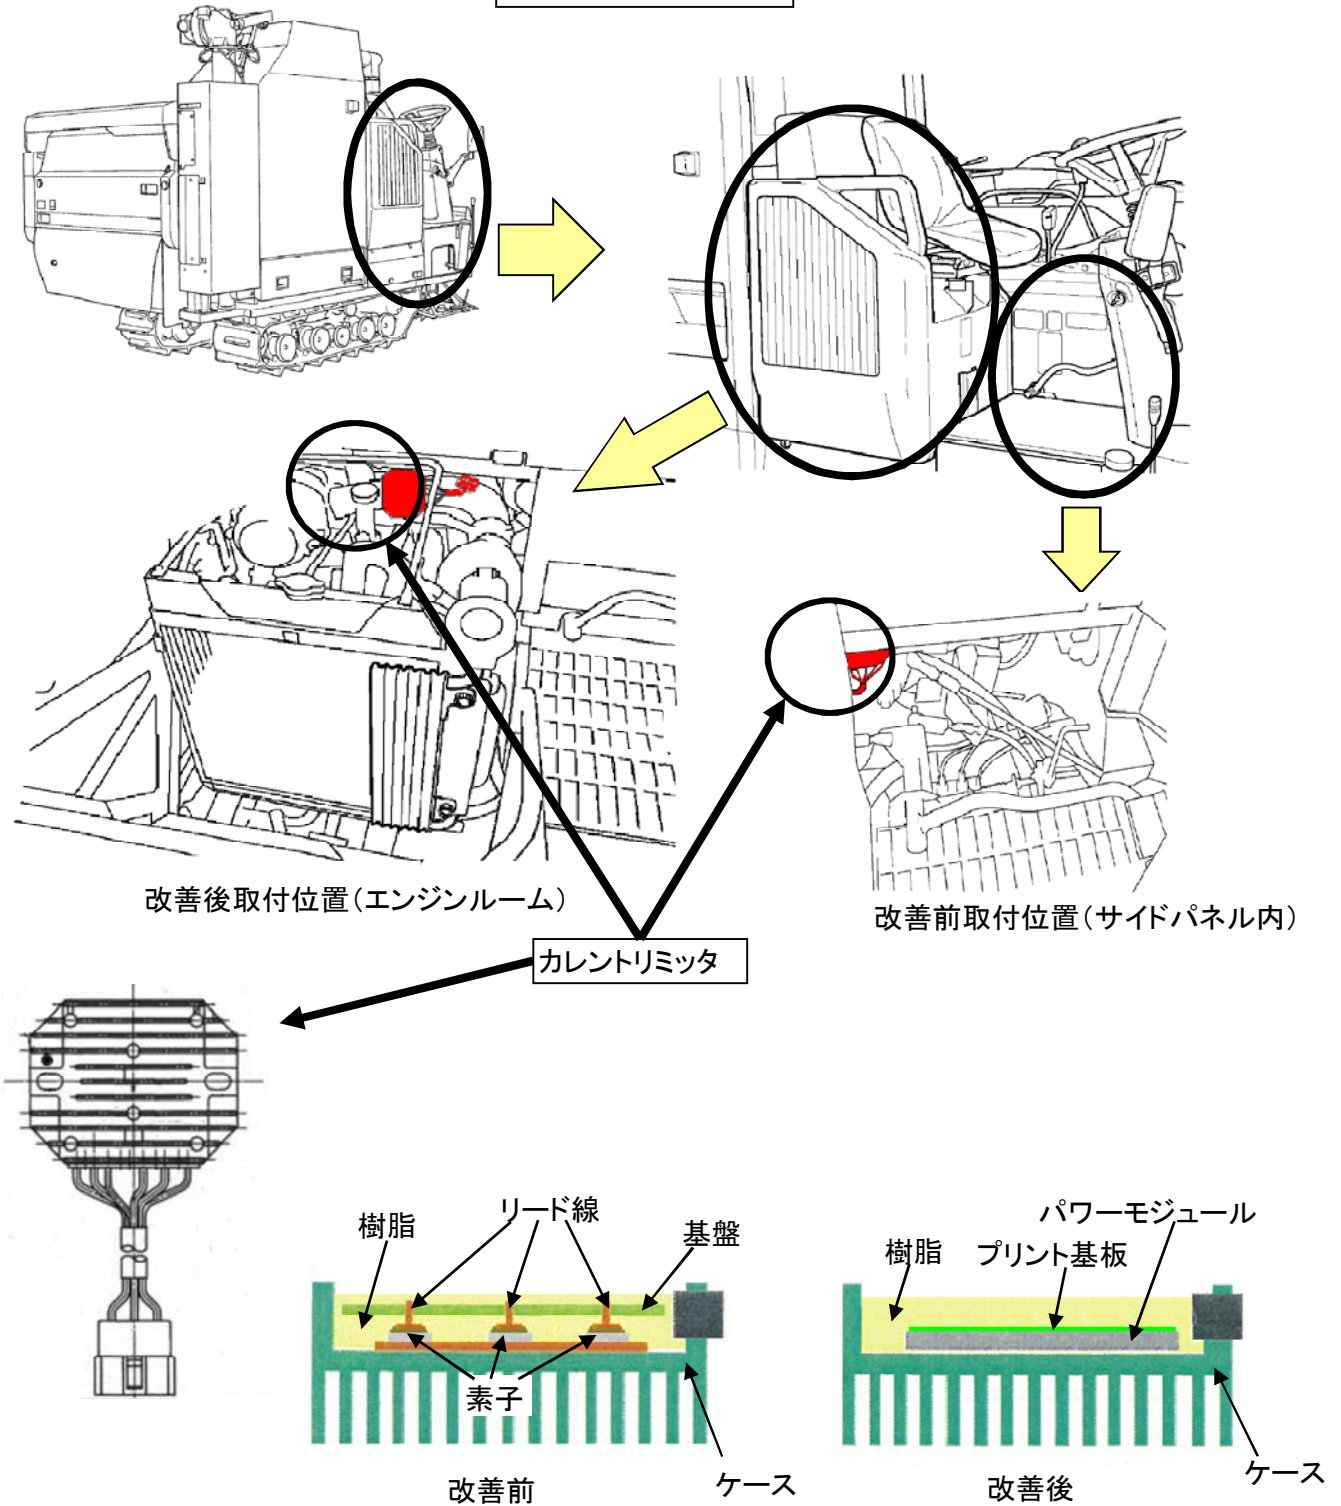

不具合発生箇所

充電装置において、カレントリミッタ(整流器)の樹脂に硬化剤の割合が少ないものがあるため、温度上昇時に当該樹脂が過大に膨張し、内部のリード線が断線するものがある。そのため、リード線と素子の間で火花が発生し、最悪の場合、発火するおそれがある。

改善内容

全車両、カレントリミッタを対策品と交換するとともに、取り付け位置を変更する。

交換部品を示す。

識別

カレントリミッタ取り付け位置の違いにより識別。