



# 改善箇所説明図

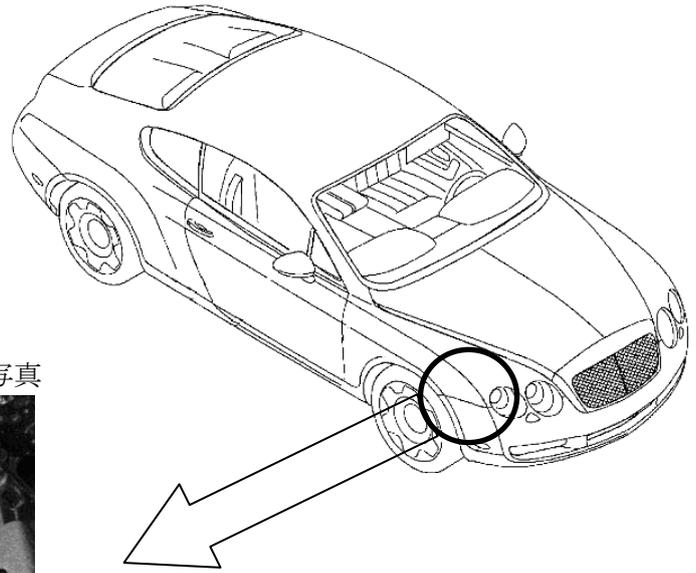

車両右側のフェンダーライナーを取り外した写真

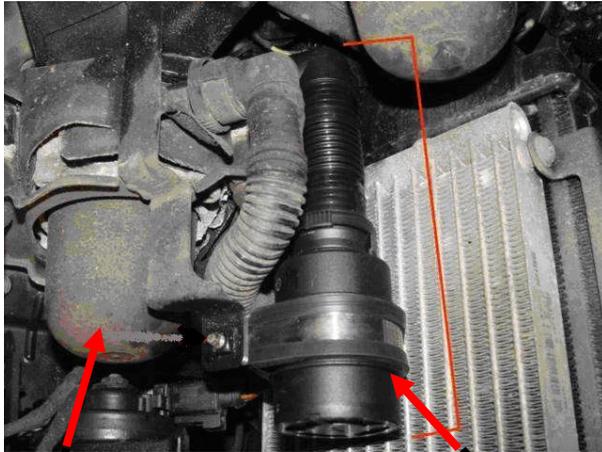

二次空気供給ポンプ

エアフィルター

(対策後)

注意：  は交換部品を示す。

## 不具合の内容

二次空気供給装置において、二次空気供給ポンプの空気吸い込み口に装着されているエアフィルターの形状が不適切なため、エアフィルター内部に水が溜まる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、エアフィルター内部に溜まった水が二次空気供給装置内に浸入することにより当該装置が正常に機能しなくなり、排出ガスが保安基準に適合しなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エアフィルターを対策品と交換する。二次空気供給装置で故障している部品がある場合は、当該部品を新品に交換する。

## 識別

エンジンルーム内の右写真の位置に黄色ペイントでスポットマークを付ける。

