

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 6月29日

リコール届出番号	2771	リコール開始日	平成23年 6月30日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-ACインバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムにおいて、電力変換器（DC-ACインバータ）制御基板の半田付けに不十分なものがあるため、高負荷走行時の大電流による発熱により基板上の素子が損傷することがある。最悪の場合、高電圧系統の電流が制御系回路に流れ、電源回路のヒューズが切れることで、走行中にハイブリッドシステムが突然停止して、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電力変換器の製造番号を確認し、該当するものは基板の良品が組み込まれたモジュールと交換する。		
不具合件数	98件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2771のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-MHU28W	クルガーハイブリッド	MHU28-0001001～MHU28-0034426 平成17年1月31日～平成18年8月7日	2,937	
	DAA-MHU38W	ハリアーハイブリッド	MHU38-0001001～MHU38-0049414 平成17年1月31日～平成18年4月4日	7,321	
			MHU38-2000106～MHU38-2007814 平成18年4月4日～平成18年8月7日	906	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年1月31日～平成18年8月7日	(計11,164台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。