

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年7月7日

リコール届出番号	2780	リコール開始日	平成23年7月8日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置 (パワーステアリングパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前2軸の大型トラックにおいて、パワーステアリングパイプと泥除けカバーの隙間が少ないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動によりパワーステアリングパイプが泥除けカバーと干渉して損傷し、パワーステアリングオイルが漏れて操舵力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングパイプを点検し、干渉痕がある場合は新品に交換する。また、パワーステアリングパイプと泥除けカバーの隙間を点検し、隙間が確保されていない場合は隙間を確保する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2780のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-FS50VZ	ふそう	FS50VZ-500002～FS50VZ-500040 平成22年7月12日～平成23年5月10日	39	
	LKG-FS54VY		FS54VY-500001～FS54VY-500054 平成22年6月21日～平成23年3月30日	53	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500002～FS54VZ-500858 平成22年5月31日～平成23年5月10日	753	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500062～FS55VY-500113 平成22年11月16日～平成23年2月16日	2	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500003～FS55VZ-500231 平成22年6月4日～平成23年5月10日	169	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月31日～平成23年5月10日	(計1,016台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。