



# 一 改善箇所説明図 一

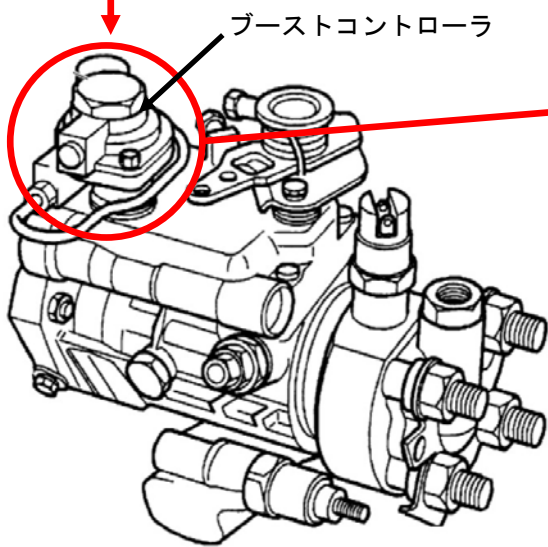

ブーストコントローラ

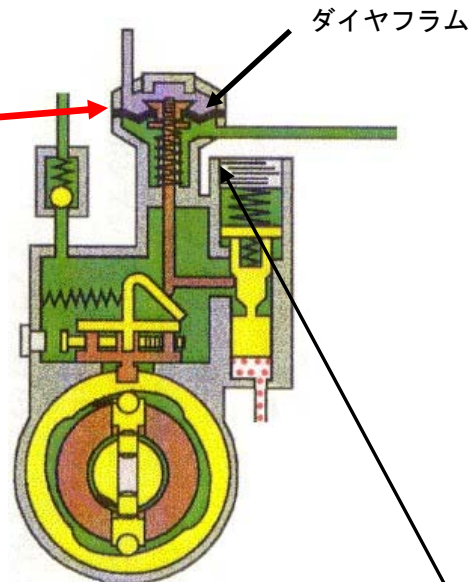

ダイヤフラム

フュエル・インJECTION・ポンプ

基準不適合発生箇所

□は交換する部品を示す

燃料噴射装置において、フュエル・インJECTION・ポンプのブーストコントローラに使用しているダイヤフラムの耐久性に余裕がないため、そのまま使用を続けると、当該ダイヤフラムが損傷し、当該ポンプからの燃料供給が不足し出力不足が発生するおそれや、当該ダイヤフラムから原動機のインレットマニホールドに燃料が流入して黒煙が発生したり、エンジン回転数が急上昇するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、フュエル・インJECTION・ポンプを対策品に交換する。

識別：改善実施済車については、キャブ後面ガラス左下、又は、キャンピー左支柱下に No. 外 1767 のステッカーを貼付する。